

中国石化销售股份有限公司
江西宜春万载城南加油站
安全现状评价报告

(终稿)

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-(赣)-006

2025年10月31日

中国石化销售股份有限公司
江西宜春万载城南加油站
安全现状评价报告

(终稿)

法定代表人：李 辉

技术负责人：李佐仁

项目负责人：李云松

评价报告完成日期：2025 年 10 月 31 日

中国石化销售股份有限公司
江西宜春万载城南加油站
安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律法规、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2025年10月31日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字[2017]178 号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

前 言

中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站位于江西省宜春市万载县康乐镇福星村，统一社会信用代码为 91360922MA35K8X328，负责人为余馨，经营范围许可项目：成品油零售，烟草制品零售，食品销售，电子烟零售，燃气经营，道路危险货物运输，出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。

中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站主要经营（92#、95#）汽油、0#柴油。站内建筑、设备为自有，加油、卸油工艺设置油气回收系统，加油区设置 4 台加油机，共 20 枪。承重罐区设有 4 个埋地油罐，其中 30m³ 的 92#汽油罐 2 个、30m³ 的 95#汽油罐 1 个、30m³ 的 0#柴油罐 1 个，油罐总容积 120m³，柴油折半计容积为 105m³，为二级加油站。

该站已取得宜春市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证号：赣宜危化经字[2019]900326 号，有效期至 2025 年 11 月 17 日，许可范围：汽油、柴油。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第 591 号（645 号修订））及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55、79 号令）的规定要求，危险化学品经营许可证有效期为 3 年。有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前 3 个月内向原发证机关提出换证申请。

受万载城南加油站的委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担其安全现状评价，组成了评价组：依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、

《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（国家安监总局安监管管二字[2003]38号）等现行危险化学品安全评价标准的要求，评价组于2025年9月完成了风险分析、资料收集、现场勘查和类比调查等前期准备工作，并制定了评价实施计划。评价组在资料收集、现场勘查和类比调查的基础上，根据企业提供的资料，分析了该加油站在经营过程中可能存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、车辆伤害、触电、高处坠落、中毒与窒息、噪声等；在危险、有害因素分析基础上，根据加油站加油作业工艺流程、站区功能区域特点，划分了评价单元；对划分的评价单元及单元内的危险、有害因素选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价，提出相应的预防和控制对策措施。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了加油站的大力支持与配合，以及有关行政主管部门领导和有关专家的精心指导，在此深表谢意。本报告存在的不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正。

关键词：加油站，现状评价

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 1 评价概述 | 1 |
| 1.1 评价的目的和原则 | 1 |
| 1.1.1 评价的目的 | 1 |
| 1.1.2 评价的原则 | 1 |
| 1.2 评价依据 | 2 |
| 1.2.1 法律、法规、规章和规范性技术文件 | 2 |
| 1.2.2 评价标准、规范 | 6 |
| 1.3 评价范围 | 9 |
| 1.4 评价程序 | 11 |
| 2 加油站基本情况 | 12 |
| 2.1 加油站基本情况 | 12 |
| 2.2 加油站概况 | 13 |
| 2.2.1 加油站站址及周边环境 | 13 |
| 2.2.2 自然条件 | 15 |
| 2.2.3 总平面布置 | 19 |
| 2.2.4 主要工艺、设备、建筑物 | 23 |
| 2.2.5 公用工程 | 26 |
| 2.2.6 消防、安全设施 | 28 |
| 2.2.7 安全管理体系 | 30 |
| 2.2.8 加油站近三年来的变化 | 32 |
| 2.2.9 现场不安全项 | 33 |
| 3 主要危险、有害因素分析 | 34 |
| 3.1 物料的危险、有害因素分析 | 34 |
| 3.2 重大危险源辨识 | 40 |
| 3.3 工艺过程危险、有害因素分析 | 43 |
| 3.3.1 火灾、爆炸危险因素 | 43 |
| 3.3.2 电气伤害 | 44 |
| 3.3.3 车辆伤害 | 45 |
| 3.3.4 中毒和窒息 | 45 |
| 3.3.5 高处坠落 | 46 |
| 3.3.6 物体打击 | 46 |
| 3.3.7 坍塌 | 47 |
| 3.4 作业过程危害因素分析 | 48 |
| 3.5 环境、自然危害因素分析 | 52 |
| 3.6 有害因素分析 | 52 |
| 3.6.1 有害物质 | 52 |
| 3.6.2 噪声危害 | 53 |
| 3.7 危险和有害因素分析总结 | 53 |
| 3.8 爆炸危险区域划分 | 53 |
| 3.9 事故案例 | 54 |
| 4 评价单元的确定及评价方法选择 | 57 |
| 4.1 评价单元的确定 | 57 |
| 4.1.1 评价单元划分原则 | 57 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 4.1.2 确定评价单元及评价方法选择 | 57 |
| 4.2 评价方法简介 | 57 |
| 4.2.1 安全检查表分析法 | 57 |
| 4.2.2 作业条件危险性评价法 | 58 |
| 4.2.3 危险度评价 | 60 |
| 5 综合安全评价 | 62 |
| 5.1 汽车加油站现场检查表 | 62 |
| 5.1.1 资质符合性评价 | 62 |
| 5.1.2 安全管理符合性评价 | 62 |
| 5.1.3 汽车加油站的基本设施和条件符合性评价 | 63 |
| 5.2 作业条件危险性评价法（LEC） | 82 |
| 5.2.1 评价单元 | 82 |
| 5.2.2 作业条件危险性评价法的计算结果 | 82 |
| 5.3 危险度评价 | 83 |
| 5.4 综合安全评价 | 84 |
| 5.4.1 总平面布置 | 84 |
| 5.4.2 建（构）筑物及设备、管道 | 84 |
| 5.4.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价 | 85 |
| 5.5 危险化学品安全管理评价 | 85 |
| 5.6 重大生产安全事故隐患判定分析 | 85 |
| 5.7 重点监管的危险化学品安全措施落实情况 | 87 |
| 5.8 加油站安全检查表 | 89 |
| 5.9 安全分类整治评价 | 97 |
| 5.10 商务领域安全生产重大隐患排查事项清单 | 104 |
| 6 安全对策措施建议 | 105 |
| 6.1 现场检查问题及整改情况 | 105 |
| 6.2 安全对策措施建议 | 105 |
| 7 评价结论 | 107 |
| 勘查现场照片 | 108 |
| 附件 | 110 |

中国石化销售股份有限公司 江西宜春万载城南加油站 安全现状评价报告

1 评价概述

1.1 评价的目的和原则

1.1.1 评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55、79 号令）的要求，为加强危险品安全管理、保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点是考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位的各项条件。

1.1.2 评价的原则

本次对中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站从事成品油经营的安全现状评价所遵循的原则是：

- （1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。
- （2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。
- （3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术

优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

(4) 诚信、负责，为企业服务。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规、规章和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2021】第八十八号，自2021年9月1日起实施

《中华人民共和国劳动法》（1994年）国家主席令第28号（2018年12月29日修正）

《中华人民共和国消防法》国家主席令【2008】第6号（国家主席令【2021】第八十一号修订，自2021年4月29日起实施）

《危险化学品安全管理条例》国务院令【2011】第591号（2013年第645号修订）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令，[2024]第二十五号修订，自2024年11月1日起施行）

《公路安全保护条例》中华人民共和国国务院令[2011]第593号

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《安全生产事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》修正）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令36号，第77号修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，

第 79 号修改)

《劳动保障监察条例》

国务院令【2004】第 423 号

《生产安全事故应急条例》国务院令【2019】第 708 号 2018 年 12 月 5 日国务院第 33 次常务会议通过，2019 年 4 月 1 日起施行

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 16 号，自 2008 年 2 月 1 日起施行）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42 号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局第 88 号令（2019 年 7 月 11 日应急管理部令第 2 号修正）

《生产经营单位安全培训规定》2015 年 5 月 29 日国家安全生产监督管理总局令 80 号修正

《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 14 号）

《危险化学品目录》（2015 年版）安监总局等十部门第 5 号公告，应急管理部等十部门 2022 年第 8 号公告调整

《关于印发危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80 号）

《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函〔2022〕317 号

《关于开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查的通知》（安委办〔2015〕89 号）；

《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应

急〔2021〕61号)

《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和4个专题系列折页的通知》(应急厅函〔2020〕299号)；

《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号)；

《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》(2022年10月26日发展改革委、商务部令 第52号公布)

《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》(应急厅[2024]17号)

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2023年8月21日中华人民共和国住房和城乡建设部令 第58号公布)

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》的通知(安监总管三[2017]121号)

《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令 第55号令、第79号修订

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)

《易制毒化学品管理条例》2018年9月18日国务院令 第703号修订，公安部、商务部、国家卫生健康委员会、应急管理部、海关总署、国家药品监督管理局 2024年8月2日联合公告

《易制爆危险化学品名录》(2017年版)公安部，2017年5月11日发布

《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令 第52号)

《重点监管危险化学品名录》(2013年版)安监总管三[2013]13号

《高毒物品目录》卫法监发 [2003]142 号

《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急部等四部[2020]第 1 号公告

《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8 号）

《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（国家安监总局安监管管二字[2003]38 号）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27 号

《江西省安全生产条例》2023 年 7 月 26 日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

《江西省消防条例》2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省消防安全责任制实施办法》（江西省人民政府令[2021]第 252 号发布）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第 238 号，2021 年 6 月 9 日省人民政府令第 250 号第一次修正）

《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字[2023]111 号

《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20 号

《江西省安全生产监督管理局关于贯彻〈危险化学品经营许可证管理
办法的通知〉（赣安监管二字〔2013〕14 号）；

《江西省应急管理厅关于印发江西省化工和危险化学品等安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）的通知》（赣应急字〔2024〕23 号）

宜春市：

《宜春市安全生产治本攻坚三年行动工作方案（2024-2026 年）》

其他有关法律、法规及规章等

1.2.2 评价标准、规范

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 《汽车加油加气加氢站技术标准》 | GB50156-2021 |
| 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014（2018 年版） |
| 《建筑设计防火通用规范》 | GB55037-2022 |
| 《消防设施通用规范》 | GB55036-2022 |
| 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
| 《供配电系统设计规范》 | GB50052-2009 |
| 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB18218-2018 |
| 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 《建筑抗震设计标准》 | GB/T50011-2010（2024 年版） |
| 《构筑物抗震设计规范》 | GB 50191-2012 |
| 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
| 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
| 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 | GB39800.1-2020 |
| 《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气》 | GB39800.2-2020 |

| | |
|---|-------------------|
| 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 | GB30077-2023 |
| 《低压配电设计规范》 | GB50054-2011 |
| 《消防应急照明和疏散指示系统》 | GB17945-2024 |
| 《用电安全导则》 | GB/T13869-2017 |
| 《防止静电事故通用导则》 | GB12158-2006 |
| 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
| 《液体石油产品静电安全规程》 | GB13348-2009 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 | GB/T22380.1-2017 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》 | GB/T 22380.2-2019 |
| 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》 | GB/T 22380.3-2019 |
| 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》 | GB18265-2019 |
| 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB/T13861-2022 |
| 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
| 《安全色》 | GB2893-2008 |
| 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
| 《消防安全标志设置要求》 | GB15630-1995 |
| 《消防安全标志第1部分：标志》 | GB13495.1-2015 |
| 《车用汽油》 | GB 17930-2016 |
| 《〈车用柴油〉国家标准第1号修改单》（GB19147-2016/XG1-2018） | |
| 《中国地震参数区划图》 | GB18306-2015 |

- 《双层罐渗漏检测系统 第 1 部分：通则》 GB/T30040.1-2013
- 《双层罐渗漏检测系统 第 2 部分：压力和真空系统》 GB/T30040.2-2013
- 《双层罐渗漏检测系统 第 3 部分：储罐的液体媒介系统》
GB/T 30040.3-2013
- 《双层罐渗漏检测系统 第 4 部分：应用于防渗漏设施或双层间隙的液体或蒸气传感器系统》 GB/T 30040.4-2013
- 《双层罐渗漏检测系统 第 5 部分：储罐液位仪测漏系统》
GB/T 30040.5-2013
- 《油气回收处理设施技术标准》 GB/T50759-2022
- 《油气回收装置通用技术条件》 GB/T 35579-2017
- 《油气回收系统防爆技术要求》 GB/T 34661-2017
- 《化工设备安全管理规范》 GB/T44958-2024
- 《危险化学品储罐区作业安全通则》 AQ3018-2008
- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2020
- 《生产安全事故应急演练基本规范》 YJ/T9007—2019
- 《钢制常压储罐 第 1 部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》 AQ3020-2008
- 《加油站作业安全规范》 AQ3010-2022
- 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007
- 《安全评价通则》 AQ8001-2007
- 《汽车加油站雷电防护装置检测技术规范》 DB36/T 720-2023
- 《汽车加油加气站消防安全管理》 XF/T3004-2020
- 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》

| | |
|----------------------------|-----------------|
| | SH/T 3178-2015 |
| 《成品油零售企业管理技术规范》 | SB/T10390-2004 |
| 《加油站服务技术规范》 | SB/T 10591-2011 |
| 其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。 | |

1.2.3 其他相关资料

1. 营业执照
2. 成品油零售经营批准证书
3. 危险化学品经营许可证
4. 土地证
5. 消防安全检查意见书
6. 应急预案备案登记表
7. 安全教育培训记录、应急演练记录
8. 安全生产管理制度、操作规程
9. 主要负责人和安全管理人員安全资格证
10. 工伤保险缴纳凭证
11. 近三年安全投入清单
12. 防雷装置质量检测检验报告
13. 总平面布置图

1.3 评价范围

本次评价范围为中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站成品油储存及卸油、加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理方面。主要包括周边环境，平面布置，站内建（构）筑物，工艺设备，电气及消防设施，从业人员培训，安全生产管理等方面，根据有关法律、法规及标

准规范的要求进行符合性、有效性评价。

具体包括：1 座建筑面积 343m² 的二层站房、1 座建筑面积 500.5m² 型钢结构罩棚、4 台加油机（共 20 枪）、3 个 30m³ 的汽油罐、1 个 30m³ 的柴油罐、1 座箱式变压器等。

站内 1 座洗车机、电动汽车充电桩 12 台（包括配套的停车位、控制柜、箱式变压器 2 座等）、1 座彩钢棚、光伏发电设施不在本评价范围内，仅对其做简要介绍及与加油工艺设备的安全距离做符合性评价。

其他如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。

本次评价后生产、工艺条件、生产设备进行改变均不适用本评价结论。

凡涉及本项目的环保、职业卫生、厂外运输、生活设施、消防、职业卫生、产品质量等方面，应执行国家有关法规和标准，不包括在本次评价范围内。

1.4 评价程序

评价程序见图 1.5-1。

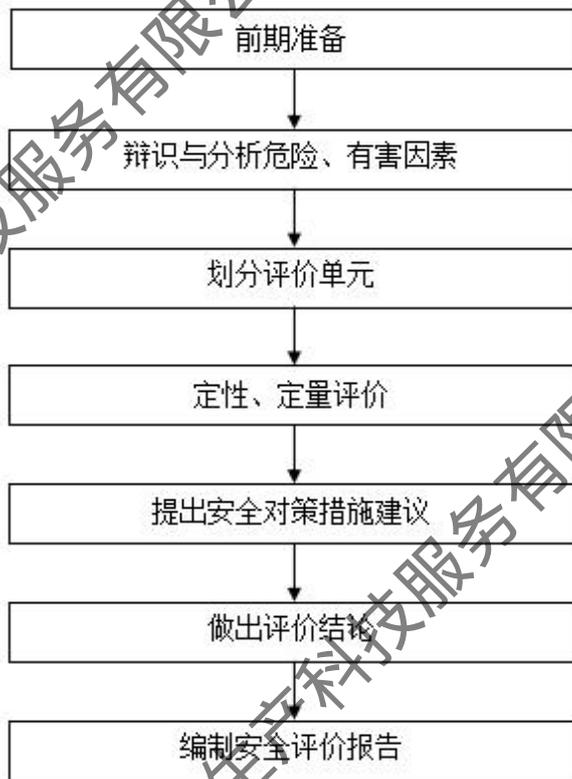


图 1.5-1 评价工作程序图

2 加油站基本情况

2.1 加油站基本情况

加油站基本情况见表 2.1-1。

表 2.1-1 加油站基本情况

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------|--------------------|----------|---------|----|----|
| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站 | | | | | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市万载县康乐镇福星村 | | | | | | | |
| 联系电话 | | 传真 | | 邮政编码 | | | | |
| 特别类型 | 个体工商户 <input type="checkbox"/> 百货商店（场） <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 非法人类别 | 分公司 <input checked="" type="checkbox"/> 办事机构 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 经济类型 | 国有制 <input checked="" type="checkbox"/> 集体所有制 <input type="checkbox"/> 私有制 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 主管单位 | 宜春市应急管理局 | | | | | | | |
| 登记机关 | 宜春市市场监督管理局 | | | | | | | |
| 法定代表人 | 余馨 | | 主管负责人 | | 林九妹（站经理） | | | |
| 职工人数 | 6 人 | 技术管理人数 | 1 人 | 安全管理人数 | 1 人 | | | |
| 经营场所 | 地址 | 江西省宜春市万载县康乐镇福星村 | | | | | | |
| | 产权 | 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 储存设施 | 地址 | 加油站站内 | | | | | | |
| | 建筑结构 | 钢罐 | 储存能力 | 120m ³ | | | | |
| | 产权 | 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 主要管理制度名称 | 加能站 HSE 管理要求、加能站 HSE 组织制度、加能站 HSE 巡回检查制度、加能站 HSE 安全分级管控制度、加能站 HSE 教育培训制度、加能站 HSE 隐患排查治理制度、加能站日常安全交接班 HSE 管理制度、危险作业管理制度、加能站事故报告和处理规定等制度 | | | | | | | |
| 主要消防安全设施、工器具配备情况 | | | | | | | | |
| 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 备注 | | | | |
| 干粉推车 | MFYZ35 | 1 只 | 正常 | 卸油区 | | | | |
| 水基型灭火器 | / | 8 只 | 正常 | 充电区 | | | | |
| 干粉灭火器 | MFZ5 型 | 8 只 | 正常 | 加油区、站房 | | | | |
| 干粉灭火器 | MFZ4 型 | 9 只 | 正常 | 站房 | | | | |
| 二氧化碳灭火器 | 3kg | 4 只 | 正常 | 站房、配电间 | | | | |
| 灭火毯 | 6*6、2*2、1*1 | 1、3、6 床 | 正常 | 加油区、卸油区、充电区 | | | | |
| 消防沙池 | 2m ³ | 1 个 | 正常 | 卸油区 | | | | |
| 消防铲、桶 | / | 1 套 | 正常 | 卸油区 | | | | |
| 申请经营危险化学品范围 | | | | | | | | |
| 剧毒化学品 | | | 成品油（储量） | | | 其他危险化学品 | | |
| 品名 | 规模 | 用途 | 品名 | 规模 | 用途 | 品名 | 规模 | 用途 |
| | | | 92#汽油 | 2×30m ³ | 车用 | | | |
| | | | 95#汽油 | 30m ³ | 车用 | | | |
| | | | 0#柴油 | 30m ³ | 车用 | | | |
| 申请经营方式 | 批发 <input type="checkbox"/> 零售 <input checked="" type="checkbox"/> 化工企业外设销售网点 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

加油站等级划分：

本站油罐区内设有 4 个卧式埋地双层油罐，其中为 3 个 30m³ 的汽油罐、1 个 30m³ 的柴油罐，油罐总容积为 120m³，柴油折半计容积为 105m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 表 3.0.9 的规定，对加油站的划分：该加油站属于二级加油站。

该加油站已取得的相关资质、证件有：

《营业执照》（统一社会信用代码：91360922MA35K8X328），详见附件。

《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第赣宜 0213 号），有效期至 2029 年 1 月 4 日，详见附件。

《危险化学品经营许可证》（赣宜危化经字[2019]900326 号），有效期至 2025 年 11 月 17 日，详见附件。

《不动产权证》（赣（2019）万载县不动产权第 0016639 号），详见附件。

《消防验收意见书》（万建消验[2019]第 035 号），详见附件。

2025 年 9 月 2 日，经江西赣象防雷检测中心有限公司检测并出具了《江西省雷电防护装置检测报告》（报告编号：1152017005 雷检字[2025]30020248），结论为合格，有效期至 2026 年 2 月 28 日，详见附件。

2.2 加油站概况

2.2.1 加油站站址及周边环境

加油站地处江西省宜春市万载县康乐镇福星村，站区整体大致坐南朝

北。

该加油站卫星位置图如下：



图 2.2-1 加油站卫星地图

加油站周边环境情况如下

东面：空地。

东南：赣西试验小学（重要公共建筑物）。

南面：空地、水塘。引至站内变压器的架空电力线（H=6m，有绝缘）。

西面：空地。

北面：环湖南大道（主干路）。

根据企业提供的总平面布置图和现场实地勘查，加油站站区周围 50m 范围内无重要建（构）筑物。

该加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物防火距离见表 2.2-1。

表 2.2-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物防火间距表

| 工艺装置名称 | 相对位置 | 建（构）筑物名称 | 实测间距（m） | 备注 |
|---------------|------|----------|------------|----------|
| 埋地油罐 （二级站） | 东南 | 赣西试验小学 | >60（>60） | 重要公共建筑物 |
| | 北面 | 环湖南大道 | 14.1（14.1） | 主干路 |
| | 南面 | 架空电力线 | >20（>20） | H=6m，有绝缘 |
| 通气管管口 | 东南 | 赣西试验小学 | >60（>60） | 重要公共建筑物 |
| | 北面 | 环湖南大道 | 26.3（16.3） | 主干路 |
| | 南面 | 架空电力线 | >20（>30） | H=6m，有绝缘 |
| 加油机 （油气回收） | 东南 | 赣西试验小学 | >60（>60） | 重要公共建筑物 |
| | 北面 | 环湖南大道 | 16.3（16.3） | 主干路 |
| | 南面 | 架空电力线 | >20（>30） | H=6m，有绝缘 |

注：表中括号内数字为柴油工艺设备与站外建构筑物间距

2.2.2 自然条件

1、气候

万载县属亚热带湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，对工业生产和人们生活也较为有利。但也常出现一些不利于工农业生产和人们生活的不利气候因素，如春季低温、阴雨，初夏小满寒、盛夏洪涝和干热风，夏秋干旱，秋季寒露风和烂秋天气以及冬季寒潮所带来的冰雪、霜冻天气等。万载县全年平均气温为 16.9℃~18.29℃之间。一月为全年最冷月，平均气温为 3.79℃~8.0℃之间。7~8 月为全年最热时期，月平均气温为 26.5℃~30.6℃之间。历年极端最高气温为 40.9℃，是万载县有气象记录以来最高值，出现在 2003 年 8 月 2 日。历年极端最低气温为零下 10.6℃，出现在 1991 年 12 月 29 日。春季回暖较迟，常有冷空气影响万载，造成平均气温低于 10℃，有的年份可降至 5℃左右，日平均气温稳定通过 10℃的初日平均为 3 月 23 日，最迟的年份为 4 月 5 日（1996 年）。夏季气温高，时间长，7~8 月是一年中最热的时期，月平均气温为 26.59℃~30.6℃之间。秋季时间较短，入秋后，随着北方冷空气势力加强，不断有冷空气影响万载，气温明显下降，日平均气温一般在 20.0℃~22.0℃之间。冬季较寒冷，气温

变幅较大，常有较强冷空气影响，带来降温、降雪和霜冻天气。

年平均降水量为 1742.5 毫米，年际变化较大，最多的 2002 年达 2353.3 毫米，最少的 1986 年仅 1321.2 毫米。各地雨量分布不均，山区多于平原。呈北多南少的降水分布。降水的季节性差异较大，由于季风影响，4~6 月降水最多，占全年降水量的 42% 左右。最多的 2002 年 6 月降水量达 587.5 毫米，11 月至翌年 2 月降水最少，占全年降水量的 20%，其他月份占 38%。

雷暴：年平均雷暴日为 67.5 天，无雷灾历史，属于雷电易发区。

2、水文

万载县位于江西省西北部，属宜春市管辖，地处赣西丘陵与平原过渡地带，其水文条件受地形、气候（亚热带季风气候）及流域特征影响显著，整体呈现“河网较密、降水补给为主、径流季节变化大”的特点。

一、水系分布：以“一主多支”为核心，属赣江水系

万载县境内水系均为赣江水系支流，主要依托“锦江干流 + 支流网络”构成，河道总长度约 1300 公里，河网密度约 0.25 公里 / 平方公里（略高于江西省平均水平），具体格局如下：

核心干流：锦江（万载段）

锦江是赣江一级支流袁水的重要支流，也是万载县最主要的过境河流。其在县内流程约 68 公里，自西北向东南贯穿全境，流经高村、罗城、株潭、康乐（县城）、三兴等主要乡镇，流域面积占全县总面积的 85% 以上，是县域生产生活用水、农业灌溉的核心水源。

主要支流：呈“羽状”分布

支流多从南北两侧丘陵汇入锦江，形成“干流居中、支流对称”的

羽状水系，重要支流包括：

高村河：发源于县境西北的官元山（海拔 1480 米，万载最高峰），是锦江上游最大支流，全长约 42 公里，流域内森林覆盖率高（80% 以上），水质优良（多为 II 类水）；

株潭河：发源于县南的黄茅镇丘陵区，流经株潭镇（万载南部重镇），全长约 35 公里，流域内农业用地集中，是南部农田灌溉的主要水源；

龙溪河：发源于县城东北的马步乡，流经康乐街道（县城核心区），全长约 28 公里，是县城生活污水治理的重点河道，目前已通过生态修复提升水质；

此外，还有白水河、双桥河等小型支流，主要分布于县域东部丘陵区，流程多在 10-20 公里，季节性特征较明显。

二、降水与径流：季风气候主导，季节差异显著

万载县属亚热带湿润季风气候，降水充沛但时空分布不均，直接决定了径流的变化特征：

降水特征：总量足、集中性强

年平均降水量：1600-1800 毫米（高于全国平均水平，略低于江西省内赣南地区），降水量自西北山区向东南平原递减（西北官元山区域年降水可达 1900 毫米，东南三兴镇约 1500 毫米）；

降水季节分布：4-6 月为“主汛期”（占全年降水的 45%-50%，受梅雨影响），7-9 月多台风雨（占全年 20%-25%），10 月至次年 3 月为枯水期（仅占 25%-30%），降水集中性导致河流“汛期涨水快、枯水期水量少”。

径流特征：补给单一、年际波动大

径流补给：以降水补给为主（占 95% 以上），地下水补给仅占 5% 左右，无冰雪融水补给（冬季无降雪或积雪）；

年径流总量：多年平均约 18.5 亿立方米，人均水资源量约 3800 立方米（高于全国人均水平，但低于江西省人均 4500 立方米的均值）；

径流季节变化：汛期（4-9 月）径流量占全年的 70%-75%，枯水期（10-3 月）仅占 25%-30%，部分小型支流在枯水期可能出现“断流”（如东部的白水河下游）。

3、地形地貌

万载县地处江西省西部偏北边陲，其地形地貌特征鲜明，具体如下：

地势特征：整体地势北部、西部和南部高，东南低，由西北向东南渐次倾斜。

地貌类型：

构造侵蚀低山：主要分布在万载县北部，约占总面积的 40%。这里山脉纵横，地势起伏较大，海拔多在 500 米以上，部分山峰海拔超过 1000 米，如位于北部边境的仙姑栋，海拔 1404.4 米，是境内最高山峰。山体主要由花岗岩、变质岩等组成，山坡陡峭，沟谷幽深，水系发育，多为河流的发源地。

侵蚀剥蚀陇状丘陵：在南部和中部广泛分布，约占总面积的 50%。丘陵海拔一般在 200-500 米之间，相对高度在 50-200 米左右，岭谷相间，地形起伏相对较小。丘陵顶部较为浑圆，坡面多为缓坡，主要由砂岩、页岩等岩石组成，经过长期的风化、侵蚀和剥蚀作用，形成了现在的陇状丘陵地貌。

剥蚀红盆丘陵：多分布于县境南部和中部的一些盆地边缘地区。这些丘陵

由于长期受到风化剥蚀，岩石中的铁元素氧化，使得土壤呈现出红色，形成独特的红盆丘陵景观。其海拔一般在 150-300 米之间，地形起伏较为平缓，水土流失现象相对较为严重。

山间冲积平原：主要位于株潭镇、县城附近和罗城镇等区域的山间，约占总面积的 10%。地势平坦开阔，海拔多在 100 米以下，是河流携带的泥沙等物质在山间盆地或河谷地带堆积形成的。土壤肥沃，水源充足，是万载县主要的农业种植区和人口聚居区。

4、地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》，万载县的抗震设防烈度为 6 度，地震加速度值为 0.05g。

5、交通运输

该加油站通过站内道路与环湖南路相接，与外界的交通畅通、运输便捷。

2.2.3 总平面布置

加油站进、出口分开设置。加油站内水泥混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，地面坡度 $<2\%$ 。

站区面向环湖南路一侧未设置围墙，其余三侧设实体围墙，站内工艺设备与围墙的距离均大于 2m。该加油站按功能可分为站房、加油及油罐区、卸油区、隔油池、电动汽车充电区、箱式变压器、洗车机等。

站房：位于站区中南部，为二层框架结构建筑，总建筑面积 343m²，设有值班室、营业厅、配电间等功能开间。室内设有液位监控仪 1 台，泄漏检测仪 1 台，视频监控一套。

站房外墙处和营业厅收银台处各设置了一个紧急切断按钮。

站房房顶设置有光伏发电板，配套的逆变器、并网箱设置在配电间，光伏发电后并入国家电网，未设置在加油工艺设备作业区内，满足与工艺设备的安全间距要求。

加油及油罐区：位于站房北侧，设置一座型钢结构罩棚，罩棚面积500.5m²，罩棚伸出加油机距离大于2.0m，罩棚下方地面设置有四个加油岛，加油岛上分别设置1台加油机，加油岛两端设置防撞栏。四台加油机面向道路呈两排布置，第一排（靠道路）由西到东分别为：（95#/92#/92#/95#）四枪加油机、（0#/92#/92#/0#）四枪加油机，第二排（靠站房）为两台（92#/95#/92#/92#95#/92#）六枪加油机。

油罐设置在罩棚下方行车道地下，为承重罐区，共设4个30m³卧式埋地双层油罐，面向道路呈两排布置，第一排（靠道路）油品布局由西向东为：95#、0#，第二排（靠站房）油品布局为：92#、92#。

汽油罐通气管集中沿J01罩棚立柱向上敷设，柴油罐通气管沿J02罩棚立柱向上敷设，通气管管口均高出罩棚2m，管径为DN50，通气管管口设置阻火器，汽油通气管管口设置带呼吸阀的阻火器。

卸油区：设置密闭卸油口（5孔，含1油气回收）1处，位于罩棚西侧靠围墙处，其旁边设置消防器材箱、2m³消防沙池。密闭卸油口附近设有1台静电接地报警仪和1台人体静电释放仪。

隔油池：1处，位于站区出入口间的绿化带内。

洗车机：1座，位于站房南侧，自动型。

电动汽车充电区：位于罩棚东侧，设置12台充电桩，配套控制柜、停

车位等设施。

箱式变压器：3 座，其中 1 座箱式变压器（为加油设备供电）位于站房西南侧，其东侧为 1 根带电缆分接器的电线杆和 1 个用于员工停放电动自行车的彩钢棚（未在工艺设备作业区内，满足与工艺设备的安全间距要求），另外 2 座箱式变压器（为电动汽车供电）设置在充电区南侧靠围墙处，两台变压器之间为 2 根带电缆分接器的电线杆，变压器与电线杆四周均有防护围栏。

表 2.2-2 站内设施之间的防火距离 (m)

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻设施 | GB50156-2021 标准要求 (m) | 实测距离 (m) | 结论 |
|----|---------|-----|-------|--------------------------|----------|----|
| 1 | 汽油埋地油罐 | 南面 | 站房 | 4 | 5 | 合格 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 南面 | 站房 | 3 | 12.8 | 合格 |
| 3 | 汽油埋地油罐 | 东面 | 充电桩 | 8.5 | 39 | 合格 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 东面 | 充电桩 | 6 | 39 | 合格 |
| 5 | 汽油埋地油罐 | 南面 | 洗车机 | 8.5 | >10 | 合格 |
| 6 | 柴油埋地油罐 | 南面 | 洗车机 | 6 | >10 | 合格 |
| 7 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 8.1 | 合格 |
| 8 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 3 | 17.9 | 合格 |
| 9 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 箱式变压器 | 4.5 | >20 | 合格 |
| 10 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 11 | 汽油埋地油罐 | 东南 | 箱式变压器 | 4.5 | 44.1 | 合格 |
| 12 | 柴油埋地油罐 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 48 | 合格 |
| 13 | 埋地油罐 | 西/东 | 埋地油罐 | 0.5 | 3 | 合格 |
| 14 | 汽油通气管管口 | 南面 | 站房 | 4 | 5.8 | 合格 |
| 15 | 柴油通气管管口 | 南面 | 站房 | 3.5 | 15.8 | 合格 |
| 16 | 汽油通气管管口 | 东南 | 充电桩 | 7 | 34.2 | 合格 |
| 17 | 柴油通气管管口 | 东南 | 充电桩 | 6 | 34.2 | 合格 |
| 18 | 汽油通气管管口 | 西南 | 洗车机 | 7 | >10 | 合格 |
| 19 | 柴油通气管管口 | 西南 | 洗车机 | 6 | >10 | 合格 |
| 20 | 汽油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 5 | 18.9 | 合格 |
| 21 | 柴油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 3 | 22.4 | 合格 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|------|----|
| 22 | 汽油通气管管口 | 西南 | 箱式变压器 | 5 | >20 | 合格 |
| 23 | 柴油通气管管口 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 24 | 汽油通气管管口 | 东南 | 箱式变压器 | 5 | 38.1 | 合格 |
| 25 | 柴油通气管管口 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 44.7 | 合格 |
| 26 | 密闭卸油点 | 东南 | 站房 | 5 | 8 | 合格 |
| 27 | 密闭卸油点 | 东面 | 充电桩 | 4.5 | >50 | 合格 |
| 28 | 密闭卸油点 | 东南 | 洗车机 | 4.5 | >10 | 合格 |
| 29 | 密闭卸油点 | 东南 | 配电间 | 4.5 | 8 | 合格 |
| 30 | 密闭卸油点 | 南面 | 箱式变压器 | 4.5 | 15.5 | 合格 |
| 31 | 密闭卸油点 | 东南 | 箱式变压器 | 4.5 | >50 | 合格 |
| 32 | 密闭卸油点 | 东北 | 汽油通气管管口 | 3 | 27.6 | 合格 |
| 33 | 密闭卸油点 | 东北 | 柴油通气管管口 | 2 | 31.2 | 合格 |
| 34 | 汽油加油机 | 南面 | 站房 | 5 | 5.8 | 合格 |
| 35 | 柴油加油机 | 南面 | 站房 | 4 | 15.8 | 合格 |
| 36 | 汽油加油机 | 东面 | 充电桩 | 7 | 35.4 | 合格 |
| 37 | 柴油加油机 | 东南 | 充电桩 | 6 | 35.4 | 合格 |
| 38 | 汽油加油机 | 南面 | 洗车机 | 7 | >10 | 合格 |
| 39 | 柴油加油机 | 南面 | 洗车机 | 6 | >20 | 合格 |
| 40 | 汽油加油机 | 西南 | 配电间 | 6 | 8.2 | 合格 |
| 41 | 柴油加油机 | 西南 | 配电间 | 3 | 22.8 | 合格 |
| 42 | 汽油加油机 | 西南 | 箱式变压器 | 6 | >20 | 合格 |
| 43 | 柴油加油机 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 44 | 汽油加油机 | 东南 | 箱式变压器 | 6 | 38.7 | 合格 |
| 45 | 柴油加油机 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 45 | 合格 |

注：1、表中标准间距数值取自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024。

2、加油工艺设备与充电桩标准间距取《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021与《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024中更严的数值。

3、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.8条规定：站内室外箱式变压器应布置在作业区之外，根据2.1.18条规定：作业区的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加3m。

2.2.4 主要工艺、设备、建筑物


2.2.4.1 卸油、加油工艺

1、卸油工艺流程

油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，卸油前现场至少配备2具手提式干粉灭火器和2块灭火毯，进入卸油区作业的人员，先释放消除静电，卸油人员将防静电跨接线连接到油罐车专用接地端，并确认接触良好。在油罐车静置进行静电释放5分钟后，进行计量、取样和卸油等相关作业。检查确认油罐计量孔密闭良好，汽油罐通气管上阀门处于关闭状态，安装呼吸阀打通气管上阀门处于开启状态。卸完油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁。卸油结束后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。带油气回收的汽油卸油工艺，工艺流程图如下：

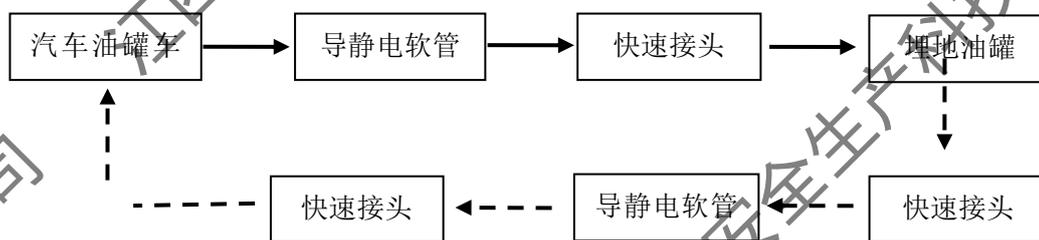

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：




2、加油工艺流程

加油：加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下：


①汽油加油机加油工艺：本站建带汽油油气回收的加油工艺。

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内。

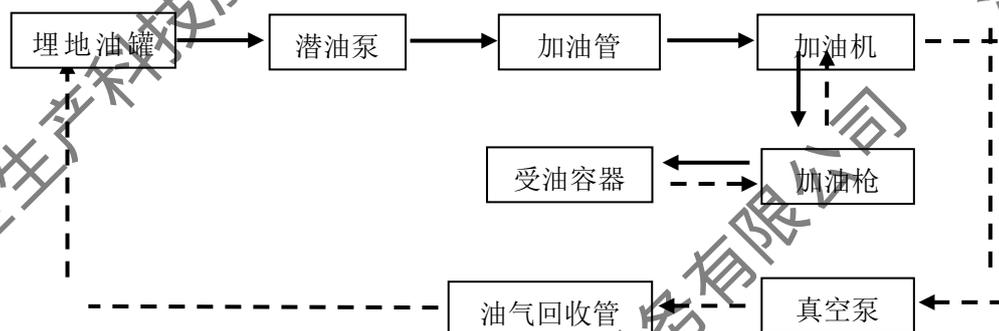

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

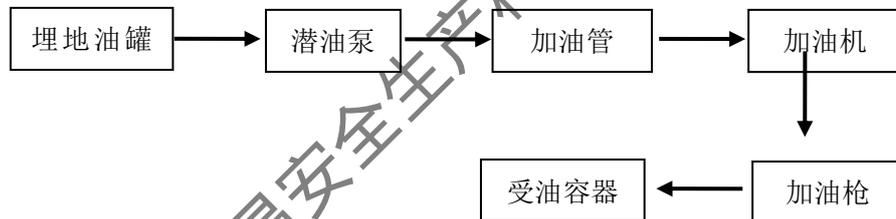

2.2.4.2 主要设备、建筑物

30m³ 的 92#汽油罐 2 个、30m³ 的 95#汽油罐 1 个、30m³ 的 0#柴油罐 1 个。

四枪加油机 2 台，型号：THD2244B2，防爆合格证号：CNEEx16.1446，防爆标志：Exdmb II AT3Gb，流量范围：（4.5~45）L/min，生产企业：托肯恒山科技（广州）有限公司。

六枪加油机 2 台，型号：THD2264B3，防爆合格证号：CNEEx16.1446，防爆标志：Exdmb II AT3Gb，流量范围：（4.5~45）L/min，生产企业：托

肯恒山科技（广州）有限公司。

站房 1 座，二层，框架结构，建筑面积为 343m²。

加油罩棚 1 座，型钢结构，建筑面积为 500.5m²。

隔油池，1 处，为砖混结构。

洗车机，1 台，自动型。

箱式变压器，3 座，1 座为加油站设施供电，2 座为电动汽车充电设施供电。

电动汽车充电桩，12 台，配套有停车位、控制柜等设施。

光伏发电设施，包括配套的光伏板、逆变器及并网箱等设施。

该加油站涉及的建构筑物一览表见表 2.2-3 所示。

表 2.2-3 建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 结构形式 | 耐火等级 | 层数 | 高(m) | 建筑面积(m ²) | 备注 |
|----|--------|------|------|----|------|-----------------------|-----|
| 1 | 站房 | 框架 | 二级 | 2 | 6.95 | 343 | |
| 2 | 加油罩棚 | 型钢 | 不燃材料 | 1 | 8 | 500.5 | |
| 3 | 油罐区 | 砖混 | / | / | / | / | |
| 4 | 隔油池 | 砖混 | / | / | / | / | 1 处 |

该加油站涉及的主要设备一览表见表 2.2-4 所示。

表 2.2-4 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----------|------------------|----|----|--------------------|
| 1 | 双层地理储罐 | 30m ³ | 个 | 4 | 3 汽 1 柴 |
| 2 | 四枪加油机 | THD2244B2 | 台 | 2 | 流量范围：（4.5~45）L/min |
| 3 | 六枪加油机 | THD2264B3 | 台 | 2 | |
| 4 | 液位监控仪 | / | 套 | 1 | 生产企业：维德路特 |
| 5 | 泄漏检测仪 | UZK-SA-LD | 套 | 1 | 包括双层罐渗漏探测器 |
| 6 | 人体静电释放报警器 | / | 台 | 1 | 位于卸油区 |

| | | | | | |
|----|---------|-----|---|----|---------------------------|
| 7 | 静电接地报警器 | / | 台 | 1 | 位于卸油区 |
| 8 | 紧急切断按钮 | / | 个 | 2 | 位于站房外墙处、收银台处 |
| 9 | 视频监控 | / | 套 | 1 | |
| 10 | 箱式变压器 | | 座 | 3 | 1座为加油站设施供电, 2座为电动汽车充电设施供电 |
| 11 | 洗车机 | 自动型 | 台 | 1 | |
| 12 | 电动汽车充电桩 | / | 台 | 12 | 包括配套停车位、控制柜等设施 |
| 13 | 光伏发电设施 | / | 套 | 1 | 包括配套的光伏板、逆变器、并网箱等设施 |

2.2.5 公用工程

1、供配电

1) 供电

该加油站电源由当地供电电网引至站内西南角 1 座箱式变压器, 经变压器降压 220/380V 后引入配电间内设置的配电柜, 再通过埋地敷设到各用电设备。

该站电动汽车充电设施电源由当地供电电网引至站内东南侧 2 座箱式变压器, 经变压器调压后埋地敷设到各汽车充电设施。

液位监控仪及泄露检测仪设置有 UPS 电源。

动力和照明配电采用 TN-S 系统, 应急照明自带蓄电池。

加油站供电负荷为三级负荷, 主进线柜到其它配电箱采用放射式供电, 配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电, 所有插座均设漏电保护器。

主配电柜采用落地明装。电缆采用穿管埋地敷设, 站房照明、普通插座、空调插座管线沿墙体暗敷, 罩棚照明沿网架穿管明敷。电气管线与其它管线平行或交叉时满足了安全距离, 直埋电缆遇有过墙处均穿保护钢管。

照明采用高效节能灯具，罩棚灯具采用 LED 灯，防护等级均不小于 IP44；营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，应急时间大于 30min。

2) 防雷接地

加油站罩棚按第二类防雷布防，罩棚为型钢结构，为金属屋面，引下线与自然接地体可靠连接。站房按第三类防雷布防，采用接闪带保护，引下线，接地装置符合规范要求。

油罐有两处防雷接地点，少于 5 个螺栓的油管道法兰均已做跨接。罐、呼吸阀、管道和加油机均作等电位连接，接地体为基础接地，地面水泥硬化。电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地，保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线连接在一起，组成联合接地网。

加油站罩棚顶为接闪装置，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保护范围内，防雷装置经江西赣象防雷检测中心有限公司检测合格，报告编号：1152017005 雷检字[2025]30020248，有效期至：2026 年 2 月 28 日。

2、给排水

1) 给水

加油站的经营、生活用水由当地自来水管网供给。给水管公称直径为 DN50，压力不小于 0.3Mpa。

2) 排水

生活污水经站内化粪池处理。

卸油、加油区含油污水设环保沟引至隔油池，经隔油后排入站外。

站区内地面雨水及加油岛地面冲洗水散流至站外自然体系。

油罐、隔油池的清洗由专业队伍进行，清洗油罐、隔油池的污水，集

中收集送至有关处理机构进行处理。

2.2.6 消防、安全设施

1、消防设施：

加油站设有 35kg 推车式灭火器 1 只，水基型灭火器 8 只，5kg 手提式干粉灭火器 8 只，4kg 手提式干粉灭火器 9 只，3kg 手提式二氧化碳灭火器 4 只，灭火毯共 10 床，2m³ 消防沙池 1 个，灭火器材放在加油岛、站房、油罐区、配电间、充电区等处。

2、安全设施：

油储罐设有通气管，通气管口设有阻火器，通气管高出罩棚 2m。油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔盖上设有量油孔，量油孔盖为铝制。设有专用的密闭井盖和井座。

罐区卸油口设置有用连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜线进行了跨接，卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

油罐设有高液位报警仪和卸油防溢阀，卸油时油料达到油罐容量 90% 时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐在最 95% 时，能自动停止油料继续进罐。

加油站出入口设置减速带。

站房外墙处和营业厅收银台处各设置了一个紧急切断按钮。

加油机罩棚顶灯为 LED 灯（爆炸危险区域外）。

输油管线采用热塑性双层塑料管道，地沟预埋。

加油机采用防爆型自动计量加油机。

加油岛两端设置防撞护栏。

配电间的入口处和内部明显位置，设置有安全警示标识；门、窗分别设置有挡鼠板、防虫网；配电柜的操作区域铺设绝缘垫，并配备有绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等安全用具。

变压器四周设置防护围栏，设置有安全警示标识。

3、劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等，不允许穿带钉鞋进入工作岗位。

4、安全标志

加油作业区、油罐区设有防火防爆类安全警示标志、颜色标识，油罐、加油机、卸油口及油气回收接口均设有油品标识或油气回收标识。

加油站进出口设有限速 5km/s 的限速标志，罩棚立柱上设有禁止吸烟、禁止拨打手机电话等相关安全标志标识。

5、事故照明

加油站营业室、罩棚等设置事故照明。

6、监控系统

1) 液位监测系统

双层油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，每座油罐设置一个液位检测传感器，油料达到油罐容量 90% 时，能触动高液位报警装置报警；油料达到油罐容量 95% 时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置设在站房值班室。

2) 防渗漏检测系统

站内设双层油罐防渗漏检测系统，防渗漏检测采用在线监测系统，每座油罐设置一个渗漏检测传感器，当检测到发生渗漏时设于办公室内的主

机发出声光报警。防渗漏报警装置设在站房值班室。

3) 视频监控系统

站房、罩棚设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及便利店等重点部位进行监控。

7、充电区安全设施

分体式直流充电机具有通过主动监测电动汽车 BMS 运行状态、电池特性参数及充电机自身的运行状态，采用安全冗余设计，主动诊断并处理故障和异常，实现电动汽车充电过程的主动防护；通过 BMS 的数据以及充电机自身检测的电池特性数据，依据柔性充电模型，动态调整充电策略，实现对电池的柔性充电，延长电池使用寿命；设备不但具备过欠压、过流、短路等功能，还具备浸水检测、开门断电功能，可有效防止因异常事件造成的危险。

2.2.7 安全管理体系

为统一、规范管理辖区各加油站，中国石化销售股份有限公司江西宜春分公司根据现行的法律法规、国家标准等制定了《加能站 HSE 管理制度及标准化作业流程汇编》，并印发至各下属单位执行，该文件目录详见附件。

表 2.2-5 加能站 HSE 管理制度、操作规程清单一览

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
|------|------------------|----|----------------------|
| 综合管理 | | | |
| 1 | 加能站 HSE 管理要求 | 2 | 加能站 HSE 组织制度 |
| 3 | 加能站 HSE 巡回检查制度 | 4 | 加能站 HSE 例会制度 |
| 5 | 加能站 HSE 教育培训制度 | 6 | 加能站 HSE 安全分级管控制度 |
| 7 | 加能站 HSE 隐患排查治理制度 | 8 | 加能站 HSE 重点（要害）部位管理制度 |
| 9 | 加能站 HSE 值班制度 | 10 | 加能站日常安全交接班 HSE 管理制度 |
| 11 | 加能站安全考核奖惩管理规定 | 12 | 加能站事故报告和处理规定 |
| 13 | 加能站应急处置和应急预案制度 | 14 | 加能站消防安全管理制度 |
| 15 | 加能站职业健康管理规定 | 16 | 加能站环保管理制度 |
| 17 | 加能站散装汽油销售管理规定 | 18 | 加能站公共安全管理规定 |

| | | | |
|------------------|---------------|----|----------------------|
| 19 | 危险作业管理制度 | 20 | 劳动防护用品使用和管理制度 |
| 21 | 安全投入保障制度 | 22 | 设备维护保养制度 |
| 23 | 用电安全管理制度 | 24 | 光伏站安全管理规定 |
| 25 | 充电桩安全管理制度 | | |
| HSE 岗位职责 | | | |
| 1 | 加油站站长安全生产责任制 | 2 | 安全管理员安全生产责任制 |
| 3 | 卸油员安全生产责任制 | 4 | 加油员安全生产责任制 |
| 5 | 计量、保管员安全生产责任制 | 6 | 开票员安全生产责任制 |
| 加油站作业操作规程 | | | |
| 1 | 开票收缴款作业 | 2 | 卸油作业 |
| 3 | 加油作业 | 4 | 加油机自校作业 |
| 5 | 抽样作业 | 6 | 抽取罐底水作业 |
| 7 | 发电作业 | 8 | 加油机维修保养作业 |
| 9 | 盘点作业 | 10 | 油罐计量作业 |
| 11 | 油气回收设备使用 | 12 | 加油区域卸油、计量和检维修等作业危害防护 |
| 13 | 加油机胶管静电导通测试作业 | | |
| 充电区作业规程 | | | |
| 1 | 充电桩作业指导书 | | |

充电区的维护保养均由第三方设备供应商提供，站内工作人员仅进行日常监护及巡检工作，充电设备均为自助式充电桩，因此，加油站在充电区设置了操作指南，内容包括：应急流程图、充电指引、安全告知牌等。



为做好加油站的安全管理工作，落实加能站岗位职责，明确责任，确保各项安全任务的顺利完成，该加油站成立了安全管理小组，组长为余馨，组员为林九妹，安全管理员为林立芳，详见附件。

该加油站法定代表人余馨不参与日常管理，站经理林九妹负责加油站的日常管理工作，安全管理员林立芳负责安全管理工作，其三人经过应急管理局考核合格并取证。该加油站人员取证情况见表 2.2-6 所示。

表 2.2-6 人员取证情况

| 序号 | 姓名 | 行业类别/人员类型 | 证号 | 发证单位 | 有效期至 | 备注 |
|----|-----|-----------------------|--------------------|----------|------------|----|
| 1 | 余馨 | 危险化学品经营单位 主要负责人 | 362201198401160011 | 宜春市应急管理局 | 2028.09.17 | |
| 2 | 林九妹 | 危险化学品经营单位 安全生产管理人员 | 36220119880723501X | 宜春市应急管理局 | 2028.09.17 | |
| 3 | 林立芳 | 危险化学品经营单位 安全生产管理人员 | 362227198110131521 | 宜春市应急管理局 | 2026.01.03 | |

加油站制定了事故应急预案，并于 2023 年 9 月 26 日在万载县应急管理局备案，备案编号：36092220230940，详见附件。

加油站按照教育培训计划组织了安全教育培训，并对教育培训情况进行了记录。详见附件。

加油站按照应急预案演练计划组织了应急预案演练，并对应急预案演练情况进行了记录。详见附件。

根据《工伤保险条例》，企业依法为员工办理了工伤保险。参保证明见附件。

加油站建立了安全生产费用管理台账，按规定提取和使用安全生产费用，安全生产费用台账见附件。

2.2.8 加油站近三年来的变化

2023 年，站内新增一台自动洗车机。

近三年，加油站周边环境未发生改变，加油工艺设备未发生改变。

加油站经营方式未发生变化，加油工艺、技术未发生改变。相关安全管理制度、操作规程依据最新的法律法规及相关规范标准进行完善。应急

演练等安全生产工作正常开展，站内各类安全标识设置完好有效。

经核实，该站经营情况正常，未发生人员伤亡事故。

2.2.9 现场不安全项

现场检查时，评价小组发现加油站存在不安全项为：1、卫生间未设置“禁止吸烟”警示标志，2、站内“一图一牌三清单”老化脱落，经与企业沟通交流，现场已整改，整改情况见整改回复。

3 主要危险、有害因素分析

3.1 物料的危險、有害因素分析

表 3.1-1 汽油

| | | | |
|----------|---|--------|--------------------|
| 化学品及企业标识 | 化学品中文名：汽油 | | |
| | 化学品英文名：gasoline; petrol | | |
| 成分/组成信息 | 纯品： | 混合物：√ | |
| | 有害物成分：C4~C12 的烃类 | 浓度：无资料 | CAS No.: 8006-61-9 |
| 危险性概述 | 危险性类别：第 3.1 类 低闪点液体 | | |
| | 侵入途径：吸入、食入 | | |
| | 健康危害：汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、发绀。如汽油液体进入呼吸道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸皮肤出现水疱、表皮破碎脱落，呈 II 度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。 | | |
| | 慢性中毒：表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，中毒性精神病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。长期接触汽油可引起血中白细胞等血细胞的减少，其原因是由于汽油内苯含量较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥落性皮炎。 | | |
| | 环境危害：对环境有危害 | | |
| 急救措施 | 燃爆危险：极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | | |
| | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 | | |
| | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。 | | |
| | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸。就医。 | | |
| 消防措施 | 食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 | | |
| | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 | | |
| | 有害燃烧产物：一氧化碳 | | |
| | 灭火方法：泡沫、干粉、二氧化碳。 | | |
| 泄漏应急处理 | 灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 | | |
| | 应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其 | | |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | 他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | |
| 操作处置 与储存 | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | |
| | 储存注意事项：用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时切不可充满，要留出必要的安全空间。桶装汽油储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。库温不宜超过 29℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时流速不超过 3 m/s，且有接地装置，防止静电积聚。 | |
| 接触控制 / 个体防护 | 职业接触限值：中国 PC-TWA (mg/m ³): 300 [溶剂汽油] PC-STEL (mg/m ³): 450 [溶剂汽油] 美国 (ACGIH) TLV-TWA: 300 ppm TLV-STEL: 500 ppm | |
| | 监测方法：热解吸-气相色谱法；直接进样-气相色谱法 | |
| | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 | |
| | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 | |
| | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 | |
| | 身体防护：穿防静电工作服。 | |
| | 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 | |
| 理化特性 | 外观与性状：无色或浅黄色透明液体，易挥发，具有典型的石油烃气味。 | |
| | pH 值：无资料 | 熔点 (°C)：-95.4~-90.5 |
| | 沸点 (°C)：25~220 | 相对密度 (水=1)：0.70~0.80 |
| | 相对蒸气密度 (空气=1)：3~4 | 饱和蒸气压 (kPa)：40.5~91.8 (37.8℃) |
| | 临界压力 (MPa)：无资料 | 辛醇/水分配系数：2~7 |
| | 闪点 (°C)：-58~10 | 引燃温度 (°C)：250~530 |
| | 爆炸下限 (%)：1.3 | 爆炸上限 (%)：7.6 |
| | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。 | |
| 主要用途：主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 | | |
| 稳定性和反应性 | 稳定性：稳定 | |
| | 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素 | |
| | 避免接触的条件：无资料 | |
| | 聚合危害：不聚合 | |
| 毒理学资料 | 分解产物：无资料 | |
| | 急性毒性：LD ₅₀ ：67000 mg/kg (120 号溶剂汽油) (小鼠经口) LC ₅₀ ：103000 mg/m ³ (120 号溶剂汽油) (小鼠吸入，2 h) | |

| | | | |
|-------|--|-------------|--|
| | 刺激性：人经眼：140 ppm (8 h)，轻度刺激 | | |
| | 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入 3 g/m ³ ，每天 12~24 h，78 d (120 号溶剂汽油)，未见中毒症状。大鼠吸入 2500 mg/m ³ ，130 号催化裂解汽油，每天 4 h，每周 6 d，8 周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 | | |
| | 致癌性：IARC 致癌性评论：G2B，可疑人类致癌物 | | |
| 生态学资料 | 生态毒性：LC50：11~16 mg/L (96 h) (虹鳟鱼，静态) EC50：7.6~12 mg/L (48 h) (水蚤) | | |
| | 生物降解性：无资料 | 非生物降解性：无资料 | |
| 废弃处置 | 废弃物性质：危险废物 | | |
| | 废弃处置方法：用焚烧法处置。 | | |
| | 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 | | |
| 运输信息 | 危险货物编号：31001 | 铁危编号：31001 | |
| | UN 编号：1203 | 包装类别：II 类包装 | |
| | 包装标志：易燃液体 | | |
| | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 | | |
| | 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 | | |
| 法规信息 | 危险化学品安全生理条例（2002 年 1 月 26 日国务院发布），针对危险化学品的安全生产、使用、储存、经营、运输、废弃等做了相应规定。中华人民共和国海洋倾废管理条例（1985 年 3 月 6 日国务院发布），属于禁止倾倒的物质。危险物品名表（GB12268-90），将该物质划为第 3.3 类高闪点液体。汽车危险货物运输规则（JT3130-88），对该物质的公路运输做了具体规定。铁路危险货物运输管理规则（铁运{1995}104 号），对该物质的铁路运输做了具体规定。水路危险货物运输规则（1996 年 11 月 4 日交通部令 1996 年第 10 号发布），对该物质的水路运输做了具体规定。中国民用航空危险品运输管理规定（1996 年 2 月 27 日民航总局令第 48 号制定），对该物质的航空运输做了具体规定 | | |
| 其它信息 | 参考文献：危险化学品安全技术全书 | | |

表 3.1-2 柴油

| | | | |
|----------|---|--------|--------------------|
| 化学品及企业标识 | 化学品中文名：柴油 | | |
| | 化学品英文名：diesel oil | | |
| 成分/组成信息 | 纯品： | 混合物：√ | |
| | 有害成分： | 浓度：无资料 | CAS No.：68334-30-5 |
| 危险性概述 | 危险性类别： | | |
| | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 | | |
| | 健康危害：汽皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮。吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼鼻刺激症，头晕及头痛。 | | |

| | |
|-------------|--|
| | <p>环境危害：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。</p> <p>燃爆危险：易燃，能形成爆炸性混合物。</p> |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |
| | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| | 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |
| 消防措施 | <p>危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。</p> <p>有害燃烧产物：一氧化碳</p> |
| | <p>灭火方法：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。</p> <p>灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。</p> |
| | <p>应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。</p> |
| 操作处置与储存 | <p>操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。</p> |
| | <p>储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。</p> |
| 接触控制 / 个体防护 | <p>职业接触限值： 中国 MAC： ——</p> <p>美国 TLV-TWA：</p> <p>美国 TLV-STEL：</p> |
| | <p>监测方法：</p> <p>工程控制：生产过程密闭，全面通风。</p> |
| | <p>呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。</p> |
| | <p>眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。</p> |

| | | |
|---------|--|--------------------|
| | 身体防护：穿一般作业防护服。 | |
| | 手防护：戴橡胶耐油手套。 | |
| | 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 | |
| 理化特性 | 外观与性状：无色或浅黄色透明液体，易挥发，具有典型的石油烃气味。 | |
| | pH 值：无资料 | 熔点（℃）：-18 |
| | 沸点（℃）：282 | 相对密度（水=1）：0.87~0.9 |
| | 相对蒸气密度（空气=1）：0 | 饱和蒸汽压（kPa）： |
| | 临界压力（MPa）：无资料 | 辛醇/水分配系数： |
| | 闪点（℃）： | 引燃温度（℃）： |
| | 爆炸下限（%）： | 爆炸上限（%）： |
| | 溶解性：不溶于水，易溶于醇等有机溶剂。 | |
| | 主要用途： | |
| 稳定性和反应性 | 稳定性：稳定 | |
| | 禁配物：强氧化剂、卤素 | |
| | 避免接触的条件：无资料 | |
| | 聚合危害：不聚合 | |
| 毒理学资料 | 分解产物：无资料 | |
| | 急性毒性：LD50：- | |
| | LC50：- | |
| | 刺激性：- | |
| | 亚急性和慢性毒性： | |
| 生态学资料 | 致癌性： | |
| | 生态毒性：LC50： | |
| | EC50： | |
| 废弃处置 | 生物降解性：无资料 | 非生物降解性：无资料 |
| | 废弃物性质： | |
| | 废弃处置方法：用焚烧法处置。 | |
| 运输信息 | 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 | |
| | 危险货物编号： | 铁危编号： |
| | UN 编号： | 包装类别： |
| | 包装标志：易燃液体 | |
| | 包装方法： | |
| | 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。 | |
| 法规信息 | 危险化学品安全管理条例（国务院令第 344 号）等法规，化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发〔1992〕677 号），工作场所安全使用化学品规定（〔1996〕劳部发 423 号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）将该物质划定为第 3.3 类高闪点易燃液体。 | |
| 其他信息 | 参考文献：《安全文化网》 | |

特殊危险化学品的辨识

(1) 剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）的规定，该站涉及的汽油、柴油为危险化学品，不涉及剧毒化学品。

(2) 易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（2018年9月18日国务院令 第703号修订，公安部、商务部、国家卫生健康委员会、应急管理部、海关总署、国家药品监督管理局2024年8月2日联合公告）的规定，该站不涉及易制毒化学品。

(3) 易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该站不涉及易制爆危险化学品。

(4) 监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令 第52号）的规定，该站不涉及监控化学品。

(5) 高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号的规定，该站不涉及高毒物品。

(6) 重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该加油站汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

(7) 特别管控危险化学品的辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，经辨识，该站汽油属于特别监控危险化学品。

3.2 重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

$$S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1$$

式中：S—辨识指标；

q_1, q_2, \dots, q_n —每种危险化学品实际存在量，t；

Q_1, Q_2, \dots, Q_n —与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在

量按最大设计量确定。

根据规定，加油站油罐区埋地油罐为储存单元，见下表 3.2-1。

表 3.2-1 储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 基本情况 | 备注 |
|----|---------|---|------|
| 1 | 油罐区埋地油罐 | 2个30m³92#汽油罐 1个30m³95#汽油罐 1个30m³0#柴油罐 | 埋地油罐 |

按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表 3.2-2。

表 3.2-2 危险化学品分类信息表

| 危险化学品目录序号 | 品名 | 火灾类别 | 闪点(°C) | 沸点(°C) | 爆炸极限(%) | CAS号 | 危险性类别 《危险化学品分类信息表》 |
|-----------|----|----------------|--------|---------|---------|------------|---|
| 1630 | 汽油 | 甲 _B | -50~10 | 40~200 | 1.3~6.0 | 86290-81-5 | 易燃液体,类别 2* 生殖细胞致突变性,类别 1B 致癌性,类别 2 吸入危害,类别 1 危害水生环境-急性危害,类别 2 危害水生环境-长期危害,类别 2 |
| 1674 | 柴油 | 丙 _A | >60 | 282~338 | - | 68334-30-5 | 易燃液体,类别 3 |

根据 GB18218-2018 的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表 3.2-3、表 3.2-4。

表 3.2-3 GB18218-2018 表 1 列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨) | 备注 |
|----|------------|----|------------|--------|----|
| 66 | 汽油 | | 86290-81-5 | 200 | |

表 3.2-4 GB18218-2018 表 2 列出的物质

| 序号 | 名称 | 危险性分类及说明 | 状态 | 临界量(吨) | 备注 |
|------|----|----------|---------------------|--------|----|
| W5.4 | 柴油 | 易燃液体,类别3 | -不属于W5.1或W5.2的其他类别三 | 5000 | |

危险化学品重大危险源可分为生产单元和储存单元危险化学品重大危险源。该加油站的加油区、油罐区分别为生产单元、储存单元。

汽油密度取：0.79，柴油密度取：0.9

(1) 生产单元（加油区）：单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油，其存在于加油管道、加油机及加油车辆的油箱内。

该站共 18 把汽油加油枪，假设所有汽油加油枪同时给汽车加油，每辆汽车按加油量 60L 计算，则加油区汽油理论最大在线量为 1.08m³，折算质量单位约为 0.8532 吨。该站共 2 把柴油加油枪，假设所有柴油加油枪同时给汽车加油，每辆汽车按加油量 60L 计算，则加油区柴油理论最大在线量为 0.12m³，折算质量单位约为 0.108 吨。由上述可知，加油区的汽油、柴油实际最大在线量远小于其临界量，故加油区不构成危险化学品重大危险源。

(2) 储存单元（油罐区）：油罐区设置有 30m³ 的汽油罐 3 个、30m³ 柴油罐 1 个，单元内涉及重大危险源辨识范围的危险化学品为汽油（易燃液体，类别 2）和柴油（易燃液体，类别 3 W5.4）。汽油和柴油的临界量分别为 200t、5000t。本加油站汽油罐总容量为 90m³，最大设计储量为 71.1t，柴油罐总容量为 30m³，最大设计储量为 27t。根据表 3.2-1，列出该加油站危险化学品重大危险源辨识表，如下：

表 3.2-4 加油站危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元 | 物质 | 危险性分类 | 临界量 (t) | 存在量 (t) | β 值 | q/Q | $\beta q/Q$ | |
|-----------|------|---------------------------------|-------|---------|---------|-----------|--------|-------------|--------|
| 1 | 生产单元 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 0.8532 | 1 | 忽略不计 | 忽略不计 | |
| | | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 0.108 | 1 | 忽略不计 | 忽略不计 | |
| 2 | 储存单元 | 汽油 | 易燃液体 | 200 | 71.1 | 1 | 0.3555 | 0.3555 | |
| | | 柴油 | 易燃液体 | 5000 | 27 | 1 | 0.0054 | 0.0054 | |
| 合计 | | | | | | | | 0.3609 | 0.3609 |
| 重大危险源辨识结论 | | $\sum q/Q=0.3609 < 1$ ，不构成重大危险源 | | | | | | | |

辨识结果：该加油站加油区、油罐区的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。

3.3 工艺过程危险、有害因素分析

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该加油站提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986 的规定，对该加油站存在危险因素归纳汇总。各单元危险性具体分析见预先危险性分析。

3.3.1 火灾、爆炸危险因素

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。其发生火灾、爆炸可能性有：

1、泄漏：

- (1) 储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；
- (2) 管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；
- (3) 管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；
- (4) 管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；
- (5) 加油机管道连接不牢而发生泄漏；
- (6) 储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；
- (7) 卸油、加油过程中的油气挥发；

(8) 车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

2、点火源

(1) 设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

(2) 电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

(3) 燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

(4) 静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

(5) 防雷系统失效，出现雷电火花；

(6) 电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机、手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.3.2 电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

该加油站中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能

造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

3.3.3 车辆伤害

车辆伤害指加油站内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.3.4 中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

(1) 加油站经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

(2) 人员进入受限空间作业，如进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

3.3.5 高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该加油站存在高 2m 及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

- (1) 没有按要求使用安全带。
- (2) 高处作业时安全防护设施损坏。
- (3) 使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。
- (4) 工作责任心不强，主观判断失误。
- (5) 作业人员疏忽大意，疲劳过度。
- (6) 高处作业安全管理不到位。
- (7) 没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

3.3.6 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体

打击事故。

3.3.7 坍塌

建筑在设计中如果构件荷载设计不够，结构方案布置不合理、构件之间连接不可靠等问题，一旦发生火灾、爆炸或其他灾害，高温造成构件损坏，极易造成建筑整体坍塌。

建筑在施工中水泥、钢筋、石灰等材料质量不符合标准，建筑承重梁、柱等构件保护层厚度不达标，致使建筑局部或整体安全性差，发生火灾后，建筑可发生坍塌事故。

建筑在爆炸、地震、撞击等外力作用下，对建筑结构造成破坏，使建筑发生坍塌。

加油站涉及罩棚、站房及其他建筑，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故。该加油站埋地罐属承重罐，若设计强度不满足要求，也可能会发生坍塌事故。

3.3.8 灼烫

化学灼烫是生产过程中腐蚀品对人体造成危害的常见症状，是化学物质对皮肤、粘膜等的刺激、腐蚀及化学反应热引起的急性伤害。

腐蚀物质接触人的皮肤、眼睛或进入肺部、食道等，会引起表皮细胞组织发生破坏作用而造成灼伤。内部器官被灼伤时，严重的会引起炎症，如肺炎等，甚至会造成死亡。

加油站涉及汽油、柴油，若个体防护不当或操作不当，则有可能造成皮肤、眼睛化学灼伤。

3.3.9 其他伤害

加油、卸油时油品泄漏不及时处理，形成油污和积垢等，作业人员可能发生滑倒等

3.4 主要设备设施危害因素分析

加油站专门从事石油成品油的零售供应。根据其工艺，其主要经营设施为储油罐、加油机、充电区充电桩、洗车机。

(1) 储油罐

站用储油罐为钢制卧式、埋地设置。油罐的外表面应采用不低于加强级的防腐保护层。充填材料的划伤，埋地土质的腐蚀性成份，都会加剧对油罐的腐蚀，造成罐内油料的渗漏。

油罐的进油管、出油管、通气管、量油孔等的安装开孔，焊接不良，接管受力大，容易造成连接处断裂，而发生渗漏和跑油。

油罐投入使用后，长期重载，发生沉降，足以破坏罐体与固定管线的连接，造成渗漏和跑油。

油罐罐体与管线渗漏和跑出的油料，蒸发后与空气混合，则会形成易燃易爆的混合气体，是发生火灾、爆炸事故的重要条件。

(2) 加油机

加油机具有输转和计量两种功能。加油机的制造、安装、使用、维护保养包含了机械、电子、液压、密封、防爆等诸项技术。

加油机工作过程中，机内多个部件快速旋转，连接传动部位，产生机械疲劳，机件摩擦、磨损，产生过热，能成为着火源。

加油机的电源部分，其选线、配线、保护不符合防爆要求，检修处理

不当，造成防爆器件等级下降，机内防爆系统失效，电缆保护层破坏，则易形成弧光放电，引燃油蒸气。

加油机内输油系统各连接处、泵体、油气分离器等处泄漏，机体内油料液滴增多，形成一定浓度的油蒸气空间。

加油机作为主要的供油设备，其危险因素集中在安装、使用、检修中，均能产生着火源和可燃物，具备发生燃烧、爆炸的条件。

(3) 充电区充电桩

充电桩对电动汽车充电，可能发生火灾，其原因主要有过分充电、电池组系统故障、锂电池超期选用、采用不合格电源；电动汽车充电站隐含的火灾种类有电池组火灾重大事故、电气火灾事故与其他有机物火灾；电池组遇有船壳崩解、摔落、重力摧毁、酷暑、强烈碎裂、熔体外泄等，与此同时电池组也可能会虽然生锈等各种诱因激起内部雷击发生起火火灾事故；电工可能将致使火灾火灾事故发生的路径有，各类供水仪器养护不到位、阻抗不符合明确要求、漏电、过电压、插头锈蚀等其原因，会引起电机火灾；适配器系列产品不达标引来火灾重大事故。

(4) 洗车机

洗车机是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。洗车机工作过程中，设备电源破损，接地保护不可靠，易造成触电事故；当人在工作过程中靠近洗车机时，容易导致人或衣物被卷入设备，引发机械伤害。

3.5 作业过程危害因素分析

(1) 加油作业

加油作业的危险因素，从人的不安全行为来分析，关联加油员、驾驶员；从物的不安全状况入手，则关联加油机与加油车。

汽车可加油量的确定，主要是靠驾驶员的经验判断，由于无法精确定，往往会造成漫溢，在加油场地形成可燃气体。加油枪管与各类油箱口，都存在着一定的间隙。加油时，带有压力的油料，进入油箱，激发产生大量的油蒸气，积聚在油箱口，形成与加油作业同步伴生的危险因素。

加油车辆的点火系统、电路系统、发动机温度、排气管温度等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

(2) 卸油作业

卸油作业是加油站利用油罐汽车补充储量的主要作业方式。是一种不分白天黑夜的经常性作业。

油罐汽车装油运输过程中，罐内油料不停地晃动，与罐壁摩擦撞击，产生大量静电，在卸油时极易产生静电起火。

油罐的进油管是连接罐车和油罐的通道，安装时未伸至罐内距罐底 20 cm 处，则造成喷溅式卸油，促成静电大量的产生和积聚，是形成火灾、爆炸事故的重要条件。

罐车进站后，站内计量人员登罐验收品种和罐内空高，站内无专用登高设施，车罐体无作业平台，罐口有油污和积垢等，作业人员容易发生滑跌，造成失重坠落。

(3) 清罐作业

在油罐清罐过程中，特别是在打开罐时，由于大量的油气溢出，同时周围空气也得以进入罐中，从而在罐内外形成油气与空气的混合性气体，其浓度通常是在爆炸极限之内。

作业现场能量的来源很多，譬如清罐过程中人孔、清扫孔、透光孔法兰与油罐相互碰撞产生的火花、违章使用铁制工具引起的碰撞火花、现场违章动火、未保温的高温物体表面、太阳曝晒以及冲洗过程中形成的静电放电火花等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

(4) 有限空间作业

所谓受限空间作业是指进入生产或生活区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、井、地坑、下水道或其他封闭半封闭场所内进行的作业。

该项目中，设置埋地油罐、地下人孔井，需要定期进入进行维护、清理和定检，由于其作业条件复杂等特点，在作业过程中极易发生人身伤害事故。

该加油站设备油罐、地下人孔井属封闭空间作业，此空间存在通风不良，易造成易燃易爆、有毒有害等物质积聚或者氧含量不足。当作业人员对有限空间概念的陌生，以致于根本无法认清相应空间存在的危害性；监护、救援人员相关知识的匮乏及救援设备的缺失可能发生有限空间作业事故。

3.6 环境、自然灾害因素分析

加油站在经营、检修过程中可能存在因环境不良、地面物质堆积、操作空间过于狭窄，或操作人员注意力不集中、工具不称手、防护措施不当等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

地震、雷电、内涝、滑坡均是能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

由于万载县地处中亚热带季风型湿润地区，气候温和，雨水充沛，光照充足，四季分明，大雨集中在每年 4-7 月上旬，6 月最多，突然的大规模降水可能导致排水不畅，暴雨可能威胁加油站的安全（如浮罐，拉断管线等）。

全年平均气温 18.0℃，1 月平均气温 5.1℃；夏季炎热，7 月平均气温 28.3℃，平均气温年差 23.2℃。极端最高气温在 8 月初出现达 39.0℃。夏季出现短暂高温天气时注意作业员工的防暑降温，同时注意储油设施和加油设备在高温气候时的安全。此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

3.7 有害因素分析

3.7.1 有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3.7.2 噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。
此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

3.8 危险和有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析以及案例分析，该站的主要危险和有害因素见下表 3.8-1。

表 3.8-1 主要危险有害因素分布表

| 序号 | 危险有害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
|----|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 油罐、加油区、经营场所 |
| 2 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内 |
| 3 | 触电 | 人员伤亡 | 配电间、电气设备 |
| 4 | 物体打击 | 人员伤亡或引起二次事故 | 经营场所 |
| 5 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 储罐装置 |
| 6 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 站房、司机之家、罩棚 |
| 7 | 灼烫（包括汽油化学灼伤） | 人员受伤 | 卸油区、加油区、配电间 |
| 8 | 坍塌 | 人员伤亡 | 加油区、站房 |
| 9 | 其他伤害 | 人员受伤 | 加油站内 |
| 10 | 环境、自然因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

3.9 爆炸危险区域划分

该加油站采用油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 附录 C，其爆炸危险区域划分见表 3.9-1：

表 3.9-1 爆炸危险区域划分图

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
|------|----|------------------------------|
| 汽油设施 | - | 汽油设施爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为 1 区。 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <p>埋地卧式汽油储 罐爆炸危险区域 划分</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区。 人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为 0.75m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。 距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为 2m 的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。 当地上密闭卸油口设在箱体内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。 |
| <p>汽油油罐车和密 闭卸油口的爆炸 危险区域划分</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。 以罐车通气口为中心、半径为 1.5m 的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。 以罐车通气口为中心、半径为 3m 的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。 |
| <p>汽油加油机爆炸 危险区域划分</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区。 以加油机中心线为中心线、以半径为 3m 的地面区域为底面和以加油机箱体顶部以上 0.15m、半径为 1.5m 的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。 |

3.10 事故案例

案例 1:

2001 年 6 月 22 日，某石油公司下属的一加油站 3 号油罐正在接卸一车 97 号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷射式卸油。21 时 40 分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经 4 小时 15 分钟才将大火扑灭。大火将 4 台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重

伤，烧伤面积超过 80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例 2:

1997 年 7 月 12 日晚 23 时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道 90 号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了 7 升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开 35Kg 干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中，油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路，有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；

三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

4 评价单元的确定及评价方法选择

4.1 评价单元的确定

4.1.1 评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

- 1) 以危险、有害因素类别为主划分评价单元；
- 2) 以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；
- 3) 将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2 确定评价单元及评价方法选择

根据评价单元划分的原则，结合该加油站装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下 4 个单元，见表 4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表 4.1-1 评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 评价方法 |
|----|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 选址及周边距离 | 加油站区 | 安全检查表 |
| 2 | 平面布置 | 站房、加油机、储油罐 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺设施、消防 | 加油机、储油罐 | 安全检查表 作业条件危险性评价 危险度评价 |
| | | 配电间、消防器材 | 安全检查表 |
| 4 | 安全管理 | 安全管理组织机构、责任制、安全操作规程及应急救援预案 | 安全检查表 |

4.2 评价方法简介

4.2.1 安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为 SCLA，是将一系列分析该加油站列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法

既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2 作业条件危险性评价法

4.2.2.1 评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。即： $D=L \times E \times C$ 。

4.2.2.2 评价步骤

评价步骤为：

- 1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；
- 2、由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分，取各组的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

4.2.2.3 赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为 0，而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为 0.1，而必然要发生的事故的分值定为 10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表 4.2-1。

表 4.2-1 事故发生的可能性 (L)

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
|-----|------------|-----|------------|
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能, 可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能, 但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小, 完全意外 | | |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

人员暴露于危险环境中的时间越多, 受到伤害的可能性越大, 相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10, 而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5, 介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表 4.2-2。

表 4.2-2 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次, 或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果 (C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大, 所以规定分数值为 1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1, 造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100, 介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表 4.2-3。

表 4.2-3 发生事故可能造成的后果 (C)

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 100 | 大灾难, 多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重, 重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难, 数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大, 致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重, 一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目, 不利于基本的安全卫生要求 |

4.2.2.4 危险等级划分标准

根据经验, 危险性分值在 20 分以下为低危险性, 这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些, 如果危险性分值在 70—100 之间, 有显著的危险性, 需要采取措施整改; 如果危险性分值在 160—320 之间, 有高度危险性, 必须立即整改; 如果危险性分值大于 320, 极度危险, 应立即停止作业, 彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表 4.2-4。

表 4.2-4 危险性等级划分标准

| D 值 | 危险程度 | D 值 | 危险程度 |
|---------|--------------|-------|------------|
| >320 | 极其危险, 不能继续作业 | 20—70 | 一般危险, 需要注意 |
| 160—320 | 高度危险, 需立即整改 | <20 | 稍有危险, 可以接受 |
| 70—160 | 显著危险, 需要整改 | | |

4.2.3 危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表, 结合我国有关标准和规程编制“危险度评价取值表”, 在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险长分别按 A=10 分, B=5 分, C=2 分, D=0 分赋值计分, 由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表, 见表 4.2-5。

表 4.2-5 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A (10 分) | B (5 分) | C (2 分) | D (0 分) |
|----------|--|--|--|---|
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲 _A 类物质及液态 烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲 _B 、乙 _A 类可燃液体； 乙类固体； 高度有害介质 | 乙 _B 、丙 _A 、丙 _B 类可 燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属 A、B、C 项之物质 |
| 容量 | 气体 1000m ³ 以上 液体 100m ³ 以上 | 气体 500~1000 m ³ 液体 50~100 m ³ | 气体 100~500 m ³ 液体 10~50 m ³ | 气体 < 100 m ³ 液体 < 10 m ³ |
| 温度 | 1000°C 以上使用， 其操作温度在燃点 以上 | 1000°C 以上使用，但操作 温度在燃点以下； 在 250~1000°C 使用，其操 作温度在燃点以上 | 在 250~1000°C 使用，但 操作温度在燃点以下； 在低于在 250°C 使用，其 操作温度在燃点以上 | 在 低于 在 250°C 使用，其 操作温度在燃 点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa 以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧 烈的反应操作 在爆炸极限范围内 或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质， 可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质， 有可能发生粉尘爆炸的 操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化 学反应； 单批式操作，但开始使 用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表 4.2-6。

表 4.2-6 危险度分级表

| | | | |
|------|-------|---------|-------|
| 总分值 | ≥16 分 | 11~15 分 | ≤10 分 |
| 等级 | I | II | III |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

5 综合安全评价

5.1 汽车加油站现场检查表

5.1.1 资质符合性评价

表 5.1-1 资质符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
|----|--------------|------|------|
| 1 | 加油站成品油经营批准证书 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 加油站营业执照 | 有 | 符合要求 |
| 3 | 加油站消防安全检查意见书 | 有 | 符合要求 |
| 4 | 加油站防雷检测报告 | 有 | 符合要求 |
| 5 | 《危险化学品经营许可证》 | 有 | 符合要求 |

5.1.2 安全管理符合性评价

表 5.1-2 安全管理符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
|---------------------------------|--|-----------|------|
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 | | | |
| (一) 各级各类人员的安全管理责任制 | | | |
| 1 | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 合格 |
| | 2、加油员安全职责 | 有 | 合格 |
| | 3、计量、保管员安全职责 | 有 | 合格 |
| | 4、安全员安全职责 | 有 | 合格 |
| (二) 安全管理制度 | | | |
| 2 | 1、教育培训、隐患排查、危险作业、安全风险分级管控、安全考核奖惩等制度。 | 有 | 合格 |
| | 2、巡回检查、例会、值班、日常安全交接班制度 | 有 | 合格 |
| (三) 操作规程 | | | |
| (一)卸油操作规程: | | | |
| 3 | 1、卸油前,卸油工应检查接地装置是否良好,消防器材是否到位,接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近),5分钟后计量。 | 按要求检查接地等 | 合格 |
| | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符,确认卸油罐的空容量,防止跑、冒、混油发生。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| | 3、卸油中,卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况,司机和卸油工均不得离开作业现场。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| | 4、卸油完毕,卸油工应登车确认油品是否卸净,关好闸阀,拆除管线,盖好口盖,收回静电接地线,将消防器材放回原处,清理现场。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| | 5、卸油后,油罐车不可立即启动,应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再启动。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|----|
| (二)加油操作规程 | | | 合格 |
| 1、 | 加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 着防静电工作服，未穿钉子鞋，未在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 合格 |
| 2、 | 加油工应在车辆停稳、发动机熄火后方可将油箱口盖打开、加油。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| 3、 | 严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| 4、 | 洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| 5、 | 电闪雷击时禁止加油作业。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| 6、 | 拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| 7、 | 加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 按相关操作规程作业 | 合格 |
| (四) 事故应急救援预案 | | | |
| 4 | 编制事故应急救援预案。 | 有 | 合格 |
| | 有演练记录。 | 有 | 合格 |
| 二、安全管理组织 | | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有 | 合格 |
| 三、从业人员状况 | | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 主要负责人取得危化品安全管理资格证。 | 合格 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 本单位培训 | 合格 |
| 四、汽车加油站的基本设施和条件 | | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利、用户使用方便的地方。 | 合格 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级加油站。4.0.2 | 二级站。 | 合格 |
| 3 | 城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。4.0.3 | 不在城市干道交叉路口附近。 | 合格 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油站的作业区。4.0.12 | 无架空电力线跨越加油区。 | 合格 |
| 5 | 与汽车加油站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油站用地范围。4.0.13 | 无无关的可燃介质管道穿越加油站用地范围。 | 合格 |

5.1.3 汽车加油站的基本设施和条件符合性评价

5.1.3.1 加油站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》GB50156-2021 的有关规定，对加油站基本要求进行符合性评价，见表 5.1-3。

表 5.1-3 加油站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | | | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 | |
|----|---|------|----------------------|-------|----------------|--|------|
| 1 | 向加油站供油，可采取罐车运输或管道输送的方式。 | | | 3.0.1 | 采取罐车运输 | 符合要求 | |
| 2 | 加油站可与除CNG加气母站外的其他各类加气地联合建站，各类天然气加气站可联合建站。加油加气站可与电动汽车充电设施联合建站。 | | | 3.0.2 | 与电动汽车充电设施联合建站 | 符合要求 | |
| 3 | 加油加气站可经营国家行证许可的非油品业务，站内可设置柴油尾气处理液加注设施。 | | | 3.0.8 | 未设置柴油尾气处理液加注设施 | 不涉及 | |
| 4 | 加油站的等级划分 | 级别 | 总容积 | 单罐容积 | 3.0.9 | 该加油站折算总容积：105m ³ ；单罐容积：汽油罐 30m ³ ；柴油罐 30m ³ 。 加油站的等级：二级。 | 符合要求 |
| | | 一级 | 150<V≤210 | V≤50 | | | |
| | | 二级 | 90<V≤150 | V≤50 | | | |
| | 三级 | V≤90 | 汽油罐：V≤30 柴油罐：V≤50 | | | | |

5.1.3.2 加油站站址选择符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站站址选择进行符合性评价，见表 5.1-4。

表 5.1-4 加油站站址选择符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
|----|--|--------|--------------------------------|------|
| 1 | 加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市建成区不宜建二级加油站、一级加油加气合建站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气合建站。 | 4.0.2 | 二级站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 未在城市干道的交叉路口附近 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区 | 符合要求 |
| 5 | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。 | 4.0.13 | 无可燃截止管道穿越加油站用地范围。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 4.0.4 | 详见表 5.1-5~6。 | |

5.1.3.2.1 汽油（柴油）设备与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价

表 5.1-5 汽油（柴油）设备与站外建（构）筑物的安全间距评价表

| 站外建（构）筑物 | | 站内汽油（柴油）工艺设备 | | 检查情况 | 结论 |
|--|-------|-------------------|-----|------------|----|
| | | 埋地油罐 | 二级站 | | |
| | | 卸油和加油油气回收系统☑ | | | |
| 重要公共建筑物 | | 35（25） | | >60（>60） | 合格 |
| 明火地点或散发火花地点 | | 17.5（12.5） | | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14（6） | | \ | \ |
| | 二类保护物 | 11（6） | | \ | \ |
| | 三类保护物 | 8.5（6） | | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | | 15.5（9） | | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐 | | 11（9） | | \ | \ |
| 室外变配电站 | | 15.5（12.5） | | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道交通线路 | | 15.5（15） | | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 | | 5.5（3） | | 14.1（14.1） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 | | 5（3） | | \ | \ |
| 架空通信线路 | | 5（5） | | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 1（0.75）H,且≥6.5m | | \ | \ |
| | 有绝缘层 | 0.75（0.5）H,且≥6.5m | | >20（>20） | 合格 |
| 站外建（构）筑物 | | 油罐汽油（柴油）通气管管口 | | 检查情况 | 结论 |
| | | 二级站 | | | |
| | | 卸油和加油油气回收系统☑ | | | |
| 重要公共建筑物 | | 35（25） | | >60（>60） | 合格 |
| 明火地点或散发火花地点 | | 12.5（10） | | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | | \ | \ |
| | 二类保护物 | 8.5（6） | | \ | \ |
| | 三类保护物 | 7（6） | | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | | 12.5（9） | | \ | \ |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------|----|
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐 | | 10.5 (9) | \ | \ |
| 室外变配电站 | | 12.5 (12.5) | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道交通线路 | | 15.5 (15) | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 | | 5 (3) | 26.3 (16.3) | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 | | 5 (3) | \ | \ |
| 架空通信线路 | | 5 (5) | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 (6.5) | \ | \ |
| | 有绝缘层 | 5 (5) | >20 (>30) | 合格 |
| 站外建（构）筑物 | | 汽油（柴油）加油机 | 检查情况 | 结论 |
| | | 二级站 | | |
| | | 卸油和加油油气回收系统 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 重要公共建筑物 | | 35 (25) | >60 (>60) | 合格 |
| 明火地点或散发火花地点 | | 12.5 (10) | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11 (6) | \ | \ |
| | 二类保护物 | 8.5 (6) | \ | \ |
| | 三类保护物 | 7 (6) | \ | \ |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | | 12.5 (9) | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m ³ 的埋地甲、乙类液体储罐 | | 10.5 (9) | \ | \ |
| 室外变配电站 | | 12.5 (12.5) | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道交通线路 | | 15.5 (15) | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 | | 5 (3) | 16.3 (16.3) | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 | | 5 (3) | \ | \ |
| 架空通信线路 | | 5 (5) | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5 (6.5) | \ | \ |
| | 有绝缘层 | 5 (5) | >20 (>30) | 合格 |

备注：1、表中括号内数字为柴油设备与站外建构筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

2、“\”表示该加油站不涉及，以下相同。

由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，该加油站选址及外部

距离符合有关标准的规定。因此，该加油站与站外建筑的距离满足《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的要求。

5.1.3.3 加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站站内平面布置进行符合性评价，见表 5.1-6。站内设施之间的防火间距见表 5.1-7。

表 5.1-6 加油站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
|----|---|--------|-------------------------------|------|
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 分开布置 | 合格 |
| 2 | 站区内停车场和道路应符合下列规定：①单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。②站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；③站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；④作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 5.0.2 | 道路宽度大于6m，道路转弯半径大于9m，道路路面为水泥路面 | 合格 |
| 3 | 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 5.0.5 | 加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点” | 合格 |
| 4 | 柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定： 1不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m； 2符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待； 当柴油尾气处理液的储液箱(罐)或橇装设备布置在加油岛上时,容量不得超过1.2m ³ ，且储液箱(罐)或橇装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。 | 5.0.6 | 未布置尿素加注机 | 不涉及 |
| 5 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 5.0.7 | 电动汽车充电设施设置在辅助服务区内 | 合格 |
| 6 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 配电间布置在作业区外 | 合格 |
| 7 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | 5.0.9 | 站房布置和建筑面积符合要求 | 合格 |
| 8 | 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施 | 5.0.10 | 作业区内未布置非油 | 合格 |

| | | | | |
|----|--|--------|-----------------------|----|
| | 时, 不应布置在作业区内, 与站内可燃液体设施的防火间距, 应符合本标准第4.0.4条~4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设有明火设备时, 应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | | 品建筑物和设施, 无明火设备 | |
| 9 | 汽车加油站内的爆炸危险区域, 不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出 | 合格 |
| 10 | 汽车加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间, 宜设置不燃烧体实体围墙, 围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于本标准表4.0.4中的安全间距的1.5倍, 且大于25m时, 可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建(构)筑物, 其面向加油站侧无门、窗、孔洞的外墙, 可视为站区实体围墙的一部分, 但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4的相关规定。 | 5.0.12 | 面向道路的一侧不设围墙, 其余侧设实体围墙 | 合格 |

表 5.1-7 加油站站内设施之间的防火距离检查表

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻设施 | GB50156-2021 标准要求 (m) | 实测距离 (m) | 结论 |
|----|---------|-----|-------|--------------------------|----------|----|
| 1 | 汽油埋地油罐 | 南面 | 站房 | 4 | 5 | 合格 |
| 2 | 柴油埋地油罐 | 南面 | 站房 | 3 | 12.8 | 合格 |
| 3 | 汽油埋地油罐 | 东面 | 充电桩 | 8.5 | 39 | 合格 |
| 4 | 柴油埋地油罐 | 东面 | 充电桩 | 6 | 39 | 合格 |
| 5 | 汽油埋地油罐 | 南面 | 洗车机 | 8.5 | >10 | 合格 |
| 6 | 柴油埋地油罐 | 南面 | 洗车机 | 6 | >10 | 合格 |
| 7 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 4.5 | 8.1 | 合格 |
| 8 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 配电间 | 3 | 17.9 | 合格 |
| 9 | 汽油埋地油罐 | 西南 | 箱式变压器 | 4.5 | >20 | 合格 |
| 10 | 柴油埋地油罐 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 11 | 汽油埋地油罐 | 东南 | 箱式变压器 | 4.5 | 44.1 | 合格 |
| 12 | 柴油埋地油罐 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 48 | 合格 |
| 13 | 埋地油罐 | 西/东 | 埋地油罐 | 0.5 | 3 | 合格 |
| 14 | 汽油通气管管口 | 南面 | 站房 | 4 | 5.8 | 合格 |
| 15 | 柴油通气管管口 | 南面 | 站房 | 3.5 | 15.8 | 合格 |
| 16 | 汽油通气管管口 | 东南 | 充电桩 | 7 | 34.2 | 合格 |
| 17 | 柴油通气管管口 | 东南 | 充电桩 | 6 | 34.2 | 合格 |

| | | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|------|----|
| 18 | 汽油通气管管口 | 西南 | 洗车机 | 7 | >10 | 合格 |
| 19 | 柴油通气管管口 | 西南 | 洗车机 | 6 | >10 | 合格 |
| 20 | 汽油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 5 | 18.9 | 合格 |
| 21 | 柴油通气管管口 | 西南 | 配电间 | 3 | 22.4 | 合格 |
| 22 | 汽油通气管管口 | 西南 | 箱式变压器 | 5 | >20 | 合格 |
| 23 | 柴油通气管管口 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 24 | 汽油通气管管口 | 东南 | 箱式变压器 | 5 | 38.1 | 合格 |
| 25 | 柴油通气管管口 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 44.7 | 合格 |
| 26 | 密闭卸油点 | 东南 | 站房 | 5 | 8 | 合格 |
| 27 | 密闭卸油点 | 东面 | 充电桩 | 4.5 | >50 | 合格 |
| 28 | 密闭卸油点 | 东南 | 洗车机 | 4.5 | >10 | 合格 |
| 29 | 密闭卸油点 | 东南 | 配电间 | 4.5 | 8 | 合格 |
| 30 | 密闭卸油点 | 南面 | 箱式变压器 | 4.5 | 15.5 | 合格 |
| 31 | 密闭卸油点 | 东南 | 箱式变压器 | 4.5 | >50 | 合格 |
| 32 | 密闭卸油点 | 东北 | 汽油通气管管口 | 3 | 27.6 | 合格 |
| 33 | 密闭卸油点 | 东北 | 柴油通气管管口 | 2 | 31.2 | 合格 |
| 34 | 汽油加油机 | 南面 | 站房 | 5 | 5.8 | 合格 |
| 35 | 柴油加油机 | 南面 | 站房 | 4 | 15.8 | 合格 |
| 36 | 汽油加油机 | 东面 | 充电桩 | 7 | 35.4 | 合格 |
| 37 | 柴油加油机 | 东南 | 充电桩 | 6 | 35.4 | 合格 |
| 38 | 汽油加油机 | 南面 | 洗车机 | 7 | >10 | 合格 |
| 39 | 柴油加油机 | 南面 | 洗车机 | 6 | >20 | 合格 |
| 40 | 汽油加油机 | 西南 | 配电间 | 6 | 8.2 | 合格 |
| 41 | 柴油加油机 | 西南 | 配电间 | 3 | 22.8 | 合格 |
| 42 | 汽油加油机 | 西南 | 箱式变压器 | 6 | >20 | 合格 |
| 43 | 柴油加油机 | 西南 | 箱式变压器 | 3 | >20 | 合格 |
| 44 | 汽油加油机 | 东南 | 箱式变压器 | 6 | 38.7 | 合格 |
| 45 | 柴油加油机 | 东南 | 箱式变压器 | 3 | 45 | 合格 |

注：1、表中标准间距数值取自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021、《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024。

2、加油工艺设备与充电桩标准间距取《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021与《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024中更严的数值。

3、根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.8条规定：站内室外箱式变压器应布置在作业区之外，根据2.1.18条规定：作业区的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加3m。

5.1.3.4 加油站加油工艺及设施符合性评价

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的规定，制定了加油站加油工艺及设施符合性评价表，见表 5.1-8。

表 5.1-8 加油站加油工艺及设施符合性评价表

| 检查内容 | | 检查依据 | 检查结果 | 结论 | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----|--------------------|----|----|
| 油罐 | | | | | | | |
| 1.除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室。 | | GB50156-2021 第 6.1.1 条 | 加油站的汽油罐埋地设置，加油站内没有设置地下室 | 符合 | | | |
| 2.汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | | GB50156-2021 第 6.1.2 条 | 储油罐均为卧式油罐 | 符合 | | | |
| 3.埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢质油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗漏要求的材料进行衬里改造。 | | GB50156-2021 第 6.1.3 条 | 该加油站的埋地油罐均为 SF 双层油罐 | 符合 | | | |
| 4.单层钢质油罐、双层钢质油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定： (1) 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于下表规定： | | GB50156-2021 第 6.1.4 条 | 符合要求 | 符合 | | | |
| 油罐公称直径 (mm) | 单层油罐、双层油罐内层罐罐体和封头公称厚度 | | | | 双层钢制油罐外层罐罐体和封头公称直径 | | |
| | 罐体 | | | | 封头 | 罐体 | 封头 |
| 800~1600 | 5 | | | | 6 | 4 | 5 |
| 1601~2500 | 6 | | | | 7 | 5 | 6 |
| 2501~3000 | 7 | 8 | 5 | 6 | | | |
| (2) 钢制油罐的设计内压不应低于 0.08MPa。 | | | | | | | |
| 5.选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177 的有关规定;选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178 的有关规定。 | | GB50156-2021 第 6.1.5 条 | 采用 SF 双层油罐，符合有关规定 | 符合 | | | |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|--|----------------------------|----------------------------------|-----|
| 6.加油站在役油罐进行加内防渗漏改造时应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344 的有关规定。 | GB50156-2021 第 6.1.6 条 | 近三年不涉及加内衬防渗漏改造 | 不涉及 |
| 7.与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层,应满足消除油品静电荷的要求。其表面电阻率应小于 $10^9\Omega$;当表面电阻率无法满足小于 $10^9\Omega$ 的要求时,应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板,也可为钢制的进油立管、出油管等金属物,表面积之和不应小于下式的计算值。 $A=0.04Vt$ 式中:A--浸入油品中的金属物表面积之和 (m^2); Vt--储罐容积 (m^3)。 | GB50156-2021 第 6.1.7 条 | 加油站罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料满足消除油品静电荷的要求 | 符合 |
| 8.安装在罐内的静电消除物体应接地,接地电阻应符合本标准第 11.2 节的有关规定。 | GB50156-2021 第 6.1.8 条 | 加油站的油罐罐内的静电消除物体接地 | 符合 |
| 9.双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | GB50156-2021 第 6.1.9 条 | 加油站的油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙 | 符合 |
| 10.双层钢质油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗里的双层油罐,应设防渗漏检测立管,并应符合下列规定: (1)检测立管应采用钢质,直径宜为 80mm,壁厚不宜小于 4mm; (2)检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上; (3)检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相通,顶部管口应设防尘盖; (4)检测立管应满足人工检测和在线监测的要求,并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能发现。 | GB50156-2021 第 6.1.10 条 | 加油站的油罐均为 SF 双层油罐,设置了防渗漏检测立管 | 符合 |
| 11.油罐应采用钢制人孔盖。 | GB50156-2021 第 6.1.11 条 | 油罐已设置钢制人孔盖 | 符合 |
| 12.油罐设在非车行道下面时,罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m;设在车行道下面时,罐顶低于路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土,其厚度不应小于 0.3m;外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐,其回填料应符合产品说明书的要求。 | GB50156-2021 第 6.1.12 条 | 油罐设在车行道下面,罐顶低于路面不宜小于 0.9m | 符合 |
| 13.当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时,应采取防止油罐上浮的措施。 | GB50156-2021 第 6.1.13 条 | 采用了锚固措施,防止油罐上浮 | 符合 |
| 14.埋地油罐的人孔应设操作井。设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2021 第 6.1.14 条 | 埋地油罐的人孔已设置操作井 | 符合 |
| 15.油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时,应能触动高液位报警装置。 | GB50156-2021 第 6.1.15 条 | 设置高液位报警装置,能满足前述要求 | 符合 |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|--|----------------------------|-----------------------------|----|
| 置；油料达到油罐容量 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | | | |
| 16.设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏监测分辨率不宜大于 0.8L/h。 | GB50156-2021 第 6.1.16 条 | 设置油气回收系统，具备渗漏检测功能 | 符合 |
| 17.与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》SH 3022 的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 | GB50156-2021 第 6.1.17 条 | 根据业主介绍，油罐外部涂加强级防腐漆 | 符合 |
| 加油机 | | | |
| 1.加油机不得设在室内。 | GB50156-2021 第 6.2.1 条 | 加油机设在室外 | 符合 |
| 2.加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油机的流量不应大于 50L/min。 | GB50156-2021 第 6.2.2 条 | 采用自封式加油枪，均不大于 50L/min | 符合 |
| 3.加油软管上宜设安全拉断阀。 | GB50156-2021 第 6.2.3 条 | 加油软管上设安全拉断阀 | 符合 |
| 4.以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | GB50156-2021 第 6.2.4 条 | 设有剪切阀 | 符合 |
| 5.采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | GB50156-2021 第 6.2.5 条 | 加油机上的放枪位有各油品的文字标识，加油枪有颜色标识 | 符合 |
| 工艺管道系统 | | | |
| 1.汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | GB50156-2021 第 6.3.1 条 | 油罐车卸油采用密闭卸油方式 | 符合 |
| 2.每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | GB50156-2021 第 6.3.2 条 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，卸油口设置明显标识 | 符合 |
| 3.卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | GB50156-2021 第 6.3.3 条 | 卸油口设置快速接头和密封盖 | 符合 |
| 4.加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： （1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； （2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 100mm； （3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | GB50156-2021 第 6.3.4 条 | 设置卸油油气回收系统，按要求设置 | 符合 |
| 5.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管 and 罐内底阀。 | GB50156-2021 第 6.3.5 条 | 采用潜油泵式加油工艺 | 符合 |
| 6.加油站应采用加油油气回收系统。 | GB50156-2021 第 6.3.6 条 | 采用加油油气回收系统。 | 符合 |
| 7.加油油气回收系统的设计应符合下列规 | GB50156-2021 | 设置加油油气回收系统， | 符合 |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|---|-------------------------|--|----------|
| 定： (1) 应采用真空辅助式油气回收系统； (2) 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm； (3) 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 (4) 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2； (5) 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。 | 第 6.3.7 条 | 按要求设置 | |
| 7.油罐的接合管设置应符合下列规定：油罐的接合管设置应符合下列规定： (1) 接合管应为金属材质； (2) 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上； (3) 进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处。进油立管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； (4) 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm； (5) 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施； (6) 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； (7) 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | | 油罐的接合管为金属材质 接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管设在人孔盖上 | 符合 符合 |
| | | 据业主介绍：进油管伸至罐内距罐底 100mm 处；进油管上无与油罐气相空间相通的开口 | 符合 |
| | GB50156-2021 第 6.3.8 条 | 据业主介绍：加油机管道的罐内底阀高于罐底 200mm 左右 | 符合 |
| | | 据业主介绍：油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底 180mm 处 | 符合 |
| | | 人孔井内的管道均采用法兰进行连接，保证了油罐人孔盖的可拆装性 | 符合 |
| | | 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，采用金属软管过渡连接 | 符合 |
| 9.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建筑物（构筑物）的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。 | GB50156-2021 第 6.3.9 条 | 汽油罐通气管分开设置。通气管管口高出罩棚 2m，管口设置阻火器 | 符合 |
| 10.通气管的公称直径不应小于 50mm。 | GB50156-2021 第 6.3.10 条 | 通气管的公称直径约为 50mm | 符合 |
| 11.当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作压力宜为 2kPa~3kPa，工作压力宜为 1.5kPa~2kPa。 | GB50156-2021 第 6.3.11 条 | 汽油罐通气管管口设置呼吸阀 | 符合 |
| 12.加油站工艺管道的选用，应符合下列规 | GB50156-2021 | 加油站选用的工艺管道符 | 符合 |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|--|----------------------------|---|----|
| 定： （1）地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管； （2）其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； （3）无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； （4）热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； （5）导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$ ，表面电阻率应小于 1010Ω ； （6）不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； （7）柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 第 6.3.12 条 | 合所述要求 | |
| 13.油罐车卸油时用的卸油连通软管，油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$ ，表面电阻率应小于 1010Ω ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 | GB50156-2021 第 6.3.13 条 | 卸油管采用导静电耐油软管 | 符合 |
| 14.加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | GB50156-2021 第 6.3.14 条 | 工艺管道均埋地敷设，当采用管沟敷设时，管沟采用沙子填满、填实 | 符合 |
| 15.卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1‰。 | GB50156-2021 第 6.3.15 条 | 卸油管道和油罐通气管横管，坡向埋地油罐，卸油管道的坡度大于2‰，油罐通气管横管的坡度，大于1‰ | 符合 |
| 16.受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第 6.3.14 条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1‰。 | GB50156-2021 第 6.3.16 条 | 在管道靠近油罐的位置设置集液罐，且管道坡向集液罐的坡度不小于1‰ | 符合 |
| 17.埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层表面不得小于0.2m。管道周围回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | GB50156-2021 第 6.3.17 条 | 工艺管道埋地敷设，埋设深度大于0.4m。管道周围回填不小于100mm厚的沙子 | 符合 |
| 18.工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建构筑物，与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。 | GB50156-2021 第 6.3.18 条 | 工艺管道未穿过或跨越站房等建（构）筑物 | 符合 |
| 19.不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第 6.3.12 条的有关规定外，尚应符合下列规定： （1）管道内油品的流速应小于2.8m/s； | GB50156-2021 第 6.3.19 条 | 管道的设计和安装符合所述规定 | 符合 |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-----|
| (2) 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分, 应在满足管道连接要求的前提下, 采用最短的安装长度和最少的接头。 | | | |
| 20.埋地钢制管道外表面的防腐设计, 应符合现行国家标准《钢制管道外腐蚀控制规范》(GB/T21447) 的有关规定 | GB50156-2021 第 6.3.20 条 | 管道外表面的防腐设计符合要求 | 符合 |
| 防渗措施 | | | |
| 1.加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式: (1) 采用双层油罐; (2) 单层油罐设置防渗罐池。 | GB50156-2021 第 6.5.1 条 | 采用双层油罐 | 符合 |
| 2.防渗罐池的设计应符合下列规定: (1) 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑, 并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108 的有关规定; (2) 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池, 一个隔池内的油罐不应多于两座; (3) 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高, 池底宜低于罐底设计标高 200mm, 墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm; (4) 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层; (5) 防渗罐池内的空间应采用中性沙回填; (6) 防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 | GB50156-2021 第 6.5.2 条 | 采用双层油罐, 不涉及防渗罐池 | 不涉及 |
| 3.防渗罐池的各隔池内应设检测立管, 检测立管的设置应符合下列规定: (1) 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作, 直径宜为 100mm, 壁厚不应小于 4mm; (2) 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处, 除设置在车道下的油罐外, 检测立管的上部管口应高出罐区设计地面 200mm; (3) 检测立管与池内管顶标高以下范围应为过滤管段, 过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管, 并应能阻止泥沙侵入; (4) 检测立管周围应回填粒径为 10mm~30mm 的砾石; (5) 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵人的保护盖和标识。 | GB50156-2021 第 6.5.3 条 | 采用双层油罐, 不涉及防渗罐池 | 不涉及 |
| 4.装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位, 也应采取相应的防渗漏措施。 | GB50156-2021 第 6.5.4 条 | 加油站在卸油口、加油岛底槽填充细砂、埋地油罐表面涂刷防腐等防渗漏措施。 | 符合 |
| 5.加油站埋地加油管道应采用双层管道, 双层管道的设计应符合下列规定: (1) 双层管道的内层管应符合本标准第 6.3 节的有关规定; (2) 采用双层非金属管道时, 外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求; (3) 采用双层钢制管道时, 外层管的壁厚不 | GB50156-2021 第 6.5.5 条 | 该加油埋地加油管道采用双层管道, 据业主介绍, 管道的设计符合所述规定。 | 符合 |

| 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
|---|---------------------------|---|---------|
| 应小于 5mm; (4) 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通; (5) 双层管道系统的最低点应设检漏点; (6) 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5%, 并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现; (7) 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | | | |
| 6. 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时, 传感器的检测精度不应大于 3.5mm。 | GB50156-2021 第 6.5.6 条 | 双层油罐的渗漏检测采用 泄漏检测仪 | 符合 |
| 7. 既有加油站的油罐和管道需要更新改造时, 应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 6.5.1 条~第 6.5.6 条的规定。 | GB50156-2021 第 6.5.7 条 | 近三年未涉及油罐和管道 更新改造 | 不涉 及 |
| 卸油作业 | | | |
| 1. 应具备密闭卸油的条件。 | AQ3010-2022 第 5.1.1 条 | 加油站采用密闭卸油的方式 进行卸油 | 符合 |
| 2. 防雷、防静电接地设施应完好。 | AQ3010-2022 第 5.1.2 条 | 加油站电气接地设施经防 雷检测机构检测合格 | 符合 |
| 3. 卸油作业现场应至少配备 2 具手提式干粉灭火器和 2 块灭火毯等应急救援物资。 | AQ3010-2022 第 5.1.4 条 | 卸油作业现场配备 2 具手 提式干粉灭火器和 2 块灭 火毯等应急救援物资 | 符合 |
| 4. 卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施: 进入卸油区作业的人员, 应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。 | AQ3010-2022 第 5.1.6 条 | 卸油作业区设有报警功能 的人体静电释放装置 | 符合 |
| 加油作业 | | | |
| 1. 加油机附近应接 GB 50156 的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。 | AQ3010-2022 第 6.1.1 条 | 加油机附近配置灭火器和 灭火毯, 加油机爆炸危险 区域内无可燃性物品 | 符合 |
| 2. 不应在加油作业区外进行加油作业。不应向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。客户不应操作非自助加油机。 | AQ3010-2022 第 6.1.2 条 | 散装加注由加油员进行登 记与操作, 并使用符合要 求的铁桶进行加注 | 符合 |
| 3. 具有自助加油功能的加油站应在营业室内设置紧急切断系统, 在事故状态下迅速切断油泵电源, 紧急切断系统应为故障安全型; 加油站应通过加油机音频提示客户进行加油操作。自助加油机处宜采取静电检测等技术措施, 提示客户在靠近油箱口前先消除人体静电。 | AQ3010-2022 第 6.1.3 条 | 营业室内设置紧急切断系 统, 每台加油机均自带紧 急切断按钮 | 符合 |

5.1.3.5 加油站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》(GB50156-2021) 的有关规定, 对加油站消防设施及给排水进行符合性评价, 见表 5.1-9。

表 5.1-9 加油站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|----|--|---------------------------|----|
| 1 | 12.1.1 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1 每2台加气（氢）机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气（氢）机不足2台应按2台配置； 2 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； 3 地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施，应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 4 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置； 5 LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每50m ² 配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器； 6 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m ³ ；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m ³ 。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 灭火器材配置符合所述规定的要求 | 合格 |
| 2 | 12.1.2 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 | 站房按标准要求配有灭火器 | 合格 |
| 3 | 12.3.2 汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站处时，应在围墙内设置水封装置； 2 加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； 3 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道；M 4 排出站外的污水应符合国家现，有关污水排放标准的规定； 5 加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | 站内地面雨水可散流排出站外；未采用暗沟排水 | 合格 |
| 4 | 12.3.3 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 不设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位 | 合格 |

5.1.3.6 加油站电气和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站电气和紧急切断系统进行符合性评价，见表 5.1-10。

表 5.1-10 加油站电气和紧急切断系统符合性评价表

| 供配电 | | | |
|--------|---|-----------------------|-----|
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.1.1 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 三级负荷，信息系统接入UPS电源 | 合格 |
| 2 | 13.1.2 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | 采用380/220V外接电源 | 合格 |
| 3 | 13.1.3 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 有应急照明 | 合格 |
| 4 | 13.1.4 当引用外电源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 5 | 13.1.5 汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 电缆直埋 | 合格 |
| 6 | 13.1.6 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG，LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | 直埋敷设；电缆与油品管道不同沟敷设 | 合格 |
| 7 | 13.1.7 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 | 符合防爆标准要求 | 合格 |
| 8 | 13.1.8 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 罩棚顶设置LED灯，防护等级不低于IP44 | 合格 |
| 9 | 应设防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013。 | 按规范设置 | 合格 |
| 防雷、防静电 | | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.2.1 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。 | 油罐两处接地 | 合格 |
| 2 | 13.2.2 汽车加油加气加氢站的防雷接地防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 符合要求，见防雷检测报告 | 合格 |
| 3 | 13.2.4 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 有电气连接并接地 | 合格 |
| 4 | 13.2.5 汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 13.2.6 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷 | 采用接闪带（网）保护 | 合格 |

| | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------|
| | 边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | | |
| 6 | 13.2.7 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 符合要求 | 合格 |
| 7 | 13.2.8 汽车加油加气加氢站信息系统的配线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 符合要求 | 合格 |
| 8 | 13.2.9 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电）保护器。 | 采用过电压（电）保护器 | 合格 |
| 9 | 13.2.10 地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道，LNG管道CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 油品管道接地电阻不大于30Ω | 合格 |
| 10 | 13.2.11 加油加气加氢站的油罐车LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 有防静电接地装置 | 合格 |
| 11 | 13.2.12 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 按要求跨接 | 合格 |
| 12 | 13.2.13 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 电气可靠连接 | 合格 |
| 13 | 13.2.14 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 按要求接地 | 合格 |
| 14 | 13.2.15 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 接地电阻不大于100Ω | 合格 |
| 15 | 13.2.16 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | 未设置在爆炸危险区 | 合格 |
| 紧急切断系统 | | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 13.5.1 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 设有紧急切断系统（按钮） | 合格 |
| 2 | 13.5.2 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1 在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 站房外墙、收银台处设置紧急切断按钮 | 合格 |
| 3 | 13.5.3 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 13.5.4 紧急切断系统应只能手动复位。 | 手动复位 | 合格 |

由上表可知，该加油站电气和紧急切断系统等符合规范要求。

5.1.3.7 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢技术标准》（GB50156-2021）的有关规定，对加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表 5.1-11。

表 5.1-11 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|----|---|--|-----|
| 1 | 14.1.2 汽车加油加气加氢站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在汽车加油加气加氢站内设置锅炉房。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 2 | 14.1.3 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列规定： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。 2 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 3 | 14.1.4 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器连锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm ² /m ² （地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 爆炸危险区域内无房间 | 合格 |
| 4 | 14.1.5 汽车加油加气加氢站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 5 | 14.2.1 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 站房耐火等级为二级；罩棚为型钢结构轻质顶 | 合格 |
| 6 | 14.2.2 汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定执行； 7 设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 罩棚采用不燃材料建造；高度大于4.5m；遮盖加油机平面投影距离大于2m；有防止车辆碰撞的技术措施；抗震设计等均按国家标准执行 | 合格 |
| 7 | 14.2.3 加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m； 2 加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m； | 加油岛高0.2m，宽1.2m，伸出 | 合格 |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----|
| | <p>3 加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m;</p> <p>4 靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时,其钢管的直径不应小于100mm,高度不应小0.5m,并应设置牢固。</p> | 立柱0.6m; 加油岛端部 设防撞柱 | |
| 8 | 14.2.4 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启,并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定采取泄压措施。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 9 | 14.2.7汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体;工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时,房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备,并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 工艺设备未 布置在封闭 的房间或箱 体内 | 合格 |
| 10 | 14.2.9 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成,站房内可设非明火餐厨设备。 | 站房由值班 室、营业室 等组成,无 明火餐厨设 备 | 合格 |
| 11 | 14.2.10 站房的一部分位于作业区内时,该站房的建筑面积不宜超过300m ² ,且该站房内不得有明火设备。 | 站房位于作 业区外 | 合格 |
| 12 | 14.2.11 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准,其消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定。 | 符合要求 | 合格 |
| 13 | 14.2.12 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建,但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 14 | 14.2.13 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建,并应符合下列规定: 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2 站房应单独开设通向加油加气加氢站的出入口。 3 民用建筑物不得有直接通向加油加气加氢站的出入口。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 15 | 14.2.14 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定,但小于或等于25m时,朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 无明火设备 的房间 | 不涉及 |
| 16 | 14.2.15 加油站LPG加气站、LNG加气站和L-CNG加气站内不应建地下和半地下室,消防水池应具有通风条件。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 17 | 14.2.16 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施,位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 采取防渗漏 措施 | 合格 |
| 18 | 14.3.1 汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | 无油性植物 | 合格 |

5.2 作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1 评价单元

根据该加油站经营过程及分析，确定评价单元为：油罐区卸油作业、加油区加油作业、加油站内车辆道路引导作业和配电间作业等单元。

5.2.2 作业条件危险性评价法的计算结果

以加油作业单元为例说明 LEC 法的取值及计算过程。

1) 事故发生的可能性 L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易燃、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能，但不经常”，故其分值 L=3；

2) 暴露于危险环境的频繁程度 E：员工每天作业，故取 E=6；

3) 发生事故产生的后果 C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取 C=15；

$$D=L \times E \times C=1 \times 3 \times 15=45。$$

属“一般危险”范围。

各单元计算结果及等级划分见表 5.2-1。

表 5.2-1 各单元作业条件危险性分析结果表

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
|----|---------|-------|-----|---|----|------|------|
| 1 | 油罐区卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
| | | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
| | | 中毒 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| | | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| 2 | 加油区加油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
| | | 中毒 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险 |

| 序号 | 评价单元 | 危险类别 | L | E | C | D | 危险程度 |
|----|--------------|-----------|---|---|---|----|------|
| | | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| | | 噪声 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| | | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 3 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾、爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| | | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 4 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 5 | 检维修作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
| | | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| | | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
| | | 寒冷、高温气候环境 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |

评价结果：由作业条件危险性评价法的评价结果可以看出，该加油站在油罐区和卸油作业和加油区作业、检维修作业中存在一般危险。作业条件有一定的危险，平时作业过程中应当注意以下问题：

该加油站的安全经营运行首先应重点加强对油罐区、加油区的汽油危险物质的严格控制，注重日常安全管理，加强输送易燃液体管线的安全管理，加强加油车辆的引导及相关人员的安全教育，严格控制其在加油站区域拨打电话、吸烟和携带火种等；其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实，要认真抓好加油站操作及管理人員的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与加油站所需知识水平相适应的技术素质和安素质，保证加油站安全作业。

5.3 危险度评价

本评价单元分为油罐区。

油罐区设置有汽油罐、柴油罐。

油罐区的危险度评价见表 5.3-1 所示。

表 5.3-1 油罐区单元危险度取值表

| 序号 | 项目 | 情况描述 | 危险度取值 分数 | 情况描述 | 危险度取 值分数 | 备注 |
|----|------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----|
| 1 | 物质 | 汽油属甲 _B 类易燃液体 | 5 | 柴油属丙 _A 类易燃液体 | 2 | |
| 2 | 容量 | 单罐容积 30m ³ | 2 | 单罐容积 30m ³ | 2 | |
| 3 | 温度 | 常温储存 | 0 | 常温储存 | 0 | |
| 4 | 压力 | 常压储存 | 0 | 常压储存 | 0 | |
| 5 | 操作 | 有一定危险的操作 | 2 | 有一定危险的操作 | 2 | |
| 6 | 总计 | | 9 | | 6 | |
| 7 | 危险程度 | | 低度危险 | | 低度危险 | |

综上所述，油罐区得分为 9 分，为 III 级，属低度危险。由于加油站设置了液位监控仪、泄漏检测仪等安全设施，加油、卸油作业采用密闭操作等措施，危险性可控制在可接受范围内。

5.4 综合安全评价

5.4.1 总平面布置

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；加油站场有效地防止了无关人员进入加油站；加油机、埋地储罐和通气管管口与道路、站房及周围建筑的距离均符合规范要求，加油站将经营区域分为加油区、油罐区，站房，功能明确、平面布置合理，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求。

5.4.2 建（构）筑物及设备、管道

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油罩棚采用型钢结构轻质顶，罩棚高度大于 4.5m，有利于气体的逸散，油罐为埋地式，设有通气管，利于逸出的气体扩散；

储罐为 SF 双层内钢外塑材质，输油管采用热塑性双层塑料管道，设备选材和焊接符合要求。

加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证书；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

5.4.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯和消防沙等。消防器材和设施的配置符合消防的要求。

存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备防爆型，接线符合要求。

储罐为埋地式 SF 双层油罐，油罐设有液位监控仪和泄漏检测仪，符合规范要求。

储罐进行了可靠的接地，加油机流量控制在 4.5~45L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合规范要求。

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经防雷检测机构检测合格，检测报告见附件。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

5.5 危险化学品安全管理评价

制定了人员的岗位安全责任制。制定了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。按规定使用劳动保护用品；按要求编写了应急预案并向应急管理部门进行备案登记；

安全管理符合在正常运行过程中的安全经营的要求。

5.6 重大生产安全事故隐患判定分析

为准确判定、及时整改该加油站的重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生

产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）的要求，对该加油站进行重大生产安全事故隐患判定如下：

5.6-1 重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|----|--|-------------------------------|-----|
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员依法考核合格。 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证作业 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 合格 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 加油机有紧急切断功能 | 合格 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及重大危险源 | 不涉及 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及全压力式液化烃储罐 | 不涉及 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | 不涉及 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越加油站 | 合格 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越加油站 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置 | 合格 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室满足国家标准的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及化工生产装置 | 不涉及 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀、爆破片 | 不涉及 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立全员安全生产责任制、制定生产安全事故隐患排查治理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定操作规程 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 合格 |

| | | | |
|----|--|---------------|-----|
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及危险化学品生产工艺 | 不涉及 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准分区分类储存汽油 | 合格 |

由上表可知，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

5.7 重点监管的危险化学品安全措施落实情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号），《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三[2011]142号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）制定检查表，对该加油站重点监管的危险化学品的安全措施落实情况进行评价，该站涉及重点监管的危险化学品——汽油，评价情况见下表 5.7-1。

表 5.7-1 重点监管的危险化学品安全措施落实情况安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 检查结果 |
|----------|---|-----------------------------------|------|
| 1 | 安全措施 | | |
| 1.1 | 【一般要求】 | | |
| 1.1.1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 全员经过培训合格 | 合格 |
| 1.1.2 | 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 | 密闭卸油、密闭加油，有油气回收系统，工作场所通风，严禁火种、吸烟。 | 合格 |
| 1.1.3 | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 油罐设有液位监测仪，有远传记录和报警功能 | 合格 |
| 1.1.4 | 避免与氧化剂接触。 | 站内无氧化剂 | 合格 |
| 1.1.5 | 生产、储存区域应设置安全警示标志，灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运 | 有安全警示标志、静电接地装置，配备有相应的消防器 | 合格 |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------|----|
| | 时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 材 | |
| 1.2 | 【特殊要求】 无特殊要求。 | | |
| 1.3 | 【操作安全】 | | |
| | (1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 | 埋地油罐，且站内严禁烟火 | 合格 |
| | (2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 | 双层埋地油罐，进油管按规范设计。沾油固废收集至危废桶 | 合格 |
| | (3) 当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 | 按加油操作规程进行加油作业，并督促驾驶员遵守规定。附近无检修 | 合格 |
| | (4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 | 站区上空无电线穿越 | 合格 |
| | (5) 注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 | 加油区通风顺畅，油蒸气容易逸散 | 合格 |
| 1.4 | 【储存安全】 | | |
| | (1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30°C。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 | 无库房，采用埋地油罐储存 | 合格 |
| | (2) 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 | 站内无氧化剂 | 合格 |
| | (3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 | 照明设置在爆炸危险区域外，潜油泵等为防爆设备 | 合格 |
| 1.5 | 【运输安全】 | | |
| | 委托有资质的运输单位运输 | | / |
| 2 | 应急处置原则 | | |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 2.1 | <p>【急救措施】</p> <p>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。</p> <p>皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。</p> <p>眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。</p> | 人员定期接受急救培训教育，定期组织急救演练 | 合格 |
| 2.2 | <p>【灭火方法】</p> <p>喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。</p> | 站内罐区、加油区配置了干粉灭火器 | 合格 |
| 2.3 | <p>【泄漏应急处置】</p> <p>消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。</p> <p>作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。</p> | 制定了应急预案，配备了相应应急救援物资，定期组织人员应急培训教育，并按要求定期组织应急演练 | 合格 |

结论：该加油站按要求落实了相关安全措施和应急处置要求。

5.8 加油站安全检查表

根据江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知（赣应急办字[2023]111号）的要求，对加油站安全检查如下表：

5.8-1 加油站安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
|----|-------------|--|---|----|
| 1 | 证照文书 | (1) 营业执照。 | 有营业执照 | 符合 |
| | | (2) 成品油零售经营批准证书, 是否在有效期内。 | 在有效期内 | 符合 |
| | | (3) 危险化学品经营许可证, 是否在有效期内。 | 在有效期内 | 符合 |
| | | (4) 合规的立项文件或备案证明, 加油站实际建设是否与立项文件一致。 | 合规建设 | 符合 |
| | | (5) 加油站用地证明文件、用地红线等, 站址建设是否在用地红线范围内。 | 在用地红线范围内 | 符合 |
| | | (6) 新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。 | 有审查手续和批复文件 | 符合 |
| | | (7) 是否经过正规设计或诊断设计。 | 经正规设计。 | 符合 |
| | | (8) 设计单位是否具备相应的资质。 | 设计单位有相应资质。 | 符合 |
| | | (9) 是否出具合格的设计图纸, 设计图纸是否与现场一致。 | 有合格设计图纸, 与现场一致。 | 符合 |
| | | (10) 加油站是否经过消防验收, 取得消防安全检查意见书。 | 已取得消防验收, 见附件。 | 符合 |
| 2 | 安全管理机构 | (1) 是否成立安全管理机构, 配置安全管理人员。 | 有安全管理机构, 有安全管理人员。 | 符合 |
| | | (2) 专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 专职安全管理人员经正式任命。 | 符合 |
| | | (3) 主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书, 证书是否在有效期内。 | 主要负责人、安全管理人员已取证, 证件在有效期内。 | 符合 |
| 3 | 安全生产责任制 | (1) 是否建立安全生产责任制, 明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 | 建立有安全生产责任制, 明确各人员职责。 | 符合 |
| | | (2) 是否签订安全责任书。 | 签订责任书 | 符合 |
| 4 | 安全规章制度和操作规程 | (1) 是否建立安全培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 有教育培训、消防安全、设备管理、交接班、巡检、设备维保、安全投入保障、奖惩、隐患排查、风险管理等制度。 | 符合 |
| | | (2) 是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。 | 有加油、量油、卸油操作规程。 | 符合 |
| 5 | 安全投入 | (1) 是否按有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用。 | 按要求提取安全生产费用。 | 符合 |
| | | (2) 安全生产费用使用是否符合要求, 专款专用。 | 符合, 专款专用。 | 符合 |
| | | (3) 是否依法参加工伤保险或安全责任险, 为从业人员缴纳保险费。 | 已缴纳工伤保险。 | 符合 |
| 6 | 安全教育培训 | (1) 主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。 | 有安全培训记录。 | 符合 |
| | | (2) 加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。 | 定期组织人员参加教育培训。 | 符合 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|-----------------------|-----|
| | | (3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训, 并建立教育培训档案。 | 新员工经过岗前培训合格后上岗作业。 | 符合 |
| 7 | 隐患排查治理 | (1) 是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。 | 有隐患排查治理制度。 | 符合 |
| | | (2) 是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 按要求定期进行检查 | 符合 |
| | | (3) 安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 隐患排查有闭环 | 符合 |
| 8 | 风险分级及管控措施 | 是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 建立安全风险分级管控管理制度 | 符合 |
| | | 是否组织全员参与风险分级辨识。 | 全员参与 | 符合 |
| | | 是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施, 即“一图一牌三清单”。 | “一图一牌三清单”老化脱落 | 不符合 |
| 9 | 应急管理 | (1) 是否制定加油站事故应急救援预案, 应急预案是否按要求进行备案。 | 有应急预案, 预案已备案 | 符合 |
| | | (2) 是否组织应急演练, 并保存演练记录材料。 | 有应急演练记录 | 符合 |
| 10 | 检维修作业、危险作业 | (1) 是否制定检维修管理制度。 | 有检维修制度 | 符合 |
| | | (2) 是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 有动火、受限空间作业管理制度 | 符合 |
| | | (3) 危险作业是否按要求履行审批手续, 危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 危险作业严格执行审批手续 | 符合 |
| | | (4) 危险作业现场管理是否按要求执行。 | 按要求执行 | 符合 |
| 现场安全检查内容 | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 | |
| | 加油加气站选址与总平面布置 | (1) 站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求, 并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 符合规划、环保、防火安全要求, 交通便利。 | 符合 |
| | | (2) 在城市建成区不应建一级加油站。 | 未在城市建成区 | 符合 |
| | | (3) 城市建成区内的加油站宜靠近城市道路, 但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 不在城市干道交叉路口 | 符合 |
| | | (4) 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离, 不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表 4.0.4-表 4.0.8 的规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
| | | (5) 架空电力线路是否跨越加油站的作业区。 | 无架空电力线路跨越加油站作业区 | 符合 |
| | | (6) 与加油站无关的可燃介质管道是否穿越加油站用地范围。 | 不涉及无关的可燃介质管道穿越加油站 | 符合 |
| | | (7) 加油站内设施、装置之间的防火距离, 不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表 5.0.13 规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
| | | (8) 加油工艺设施与站外建、构筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围墙。当加油站 | 面向道路未设围墙 | 符合 |

| | | | | |
|---|-------|--|----------------------------|----|
| | | 的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》中表 4.0.4-表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍时,且大于 25m 时,可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | | |
| | | (9) 加油站现场总平面布置是否与设计总图一致 | 与设计一致 | 符合 |
| | | (10) 车辆入口和出口应分开设置。 | 出入口分开设置 | 符合 |
| | | (11) 站区内停车位和道路应符合下列规定: 1. 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于 4.5m, 双车道或双车停车位宽度不应小于 9m; 其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位, 单车道或单车停车位宽度不应小于 4m, 双车道或双车停车位宽度不应小于 6m。 2. 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定, 且不宜小于 9m。 3. 站内停车位应为平坡, 道路坡度不应大于 8%, 且宜坡向站外。 4. 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 道宽度不小于 6m, 站内道路为砼路面 | 符合 |
| | | (12) 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 电动汽车充电设施设置在辅助服务区内 | 合格 |
| | | (13) 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 | 配电间在作业区外 | 符合 |
| | | (14) 加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 加油作业区无明火 | 符合 |
| | | (15) 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时, 建筑面积等应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第 14.2.10 条的规定。 | 站房布置和建筑面积符合要求 | 符合 |
| | | (16) 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时, 不应布置在作业区内, 与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第 4.0.4 条~第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时, 应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 非油品业务建筑物和设施未布置在作业区内, 无明火设备 | 符合 |
| | | (17) 汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域, 不应超出站区围墙和可用地界线。 | 未超出站区围墙和可用地界线 | 符合 |
| | | (18) 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 无架空电力线跨越加油站加油作业区 | 符合 |
| 2 | 建筑与设施 | (1) 加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 | 站房为二级耐火等级 | 符合 |
| | | (2) 站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置, 是否经过定期防雷检测, 并出具了检测合格报告。 | 经过防雷检测, 有检测报告, 见附件。 | 符合 |
| | | (3) 加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。 | 加油作业区内未设置餐饮、汽服等建筑和设施 | 符合 |
| | | (4) 加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表 5.0.13 的规定但小于或等于 25m 时, 其朝向 | 无明火设施 | 符合 |

| | | | | |
|---|---------|--|-------------------------------------|----|
| | | 加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于 3h 的实体墙。 | | |
| | | (5) 加油站内不应建地下室和半地下室。 | 位于地上 | 符合 |
| | | (6) 加油站作业区内不得种植油性植物。 | 作业区无油性植物 | 符合 |
| | | (7) 加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于 4.5m,罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于 2m。 | 加油站罩棚净空高度不小于 4.5m,遮盖加油机平面投影距离不小于 2m | 符合 |
| 3 | 加油工艺与设施 | (1) 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。 | 油罐采用埋地 | 符合 |
| | | (2) 埋地油罐是否采用双层罐,埋地油罐是否为合格产品,是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等 | 采用双层油罐,有合格证。 | 符合 |
| | | (3) 安装在罐内的静电消除物体是否有接地,接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第 13.2 节的有关规定。 | 静电消除物体已接地 | 符合 |
| | | (4) 双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。 | 有满足渗漏检测要求的贯通间隙 | 符合 |
| | | (5) 油罐底部应配置积水排除设备。 | 有积水排出设施 | 符合 |
| | | (6) 油罐的人孔,应设操作井.油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好,不得造成水汽侵入。 | 油罐有操作井 | 符合 |
| | | (7) 加油机不得设置在室内。 | 加油机位于站房外 | 符合 |
| | | (8) 以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。 | 供油管道上有剪切阀 | 符合 |
| | | (9) 加油枪应采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。 | 汽油加油枪流量不大于 50L/min | 符合 |
| | | (10) 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 加油软管有拉断阀 | 符合 |
| | | (11) 油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。 | 采用密闭卸油,卸油口设有油品标识。 | 符合 |
| | | (12) 汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 有油气回收系统 | 符合 |
| | | (13) 卸油接口应装快速接头及密封盖。 | 卸油口有快速接头及密封盖 | 符合 |
| | | (14) 油罐卸油是否采取防满溢措施,是否设置液位超高报警、高高连锁装置。油料达到油罐容量的 90%时,应能触动高位报警装置;油料达到油罐容量的 95%时,应能自动停止油料继续进罐。高位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 有油罐液位监测和报警装置 | 符合 |
| | | (15) 汽油罐与柴油罐的通气管,应分开设置,管口应高出罩棚 2m 及以上。 | 汽油罐通气管高出罩棚 2m | 符合 |
| | | (16) 通气管的公称直径不应小于 50mm;通气管管口应安装阻火器。 | 通气管直径 50mm | 符合 |
| | | (17) 加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa,工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。 | 通气管装设有阻火器,汽油通气管额外设置呼吸阀 | 符合 |
| | | (18) 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以 | 采用埋地敷设 | 符合 |

| | | | | |
|---|------|--|---------------|-----|
| | | 外, 均应埋地敷设。当采用管沟敷设时, 管沟必须用中性沙子或细土填满, 填实。 | | |
| | | (19) 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物; 与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时, 应采取相应的防护措施。 | 未穿过无关建构筑物 | 符合 |
| | | (20) 橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所, 并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站, 其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134 和《汽车加油加气加氢站技术标准》第 6.4 节的有关规定。 | 不涉及 | 不涉及 |
| 4 | 电气安全 | (1) 加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明, 连续供电时间不应少于 90min。 | 按要求设置应急照明 | 符合 |
| | | (2) 用外电源有困难时, 加油站可设置小型内燃发电机组, 内燃机的排烟管口, 应安装阻火器。 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | (3) 内燃机的排烟口高出地面 4.5m 以下时, 排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于 5m; 排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | (4) 汽油罐车卸车场地, 应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 卸车区有静电夹 | 符合 |
| | | (5) 在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处, 应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时, 在非腐蚀环境下可不跨接。 | 罐区管道法兰有静电跨接线 | 符合 |
| | | (6) 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。 | 符合 | 符合 |
| | | (7) 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。 | 按要求选用灯具 | 符合 |
| | | (8) 当采用电缆沟敷设电缆时, 加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实, 电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。 | 电缆沟填充沙子 | 符合 |
| | | (9) 钢制油罐必须进行防雷接地, 接地点不应少于两处。 | 油罐有防雷接地 | 符合 |
| | | (10) 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置, 接地电阻不应大于 4Ω。 | 防雷检测合格 | 符合 |
| | | (11) 埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件, 必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 均可靠接地 | 符合 |
| | | (12) 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时, 应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时, 宜利用屋面作为接闪器, 但应符合下列规定: 1.板间的连接应是持久的电气贯通, 可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接; 2.金属板下面不应有易燃物品, 热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm, 铝板的厚度不应小于 0.65mm, 锌板的厚度不应小于 0.7mm; 3.金属板 | 罩棚采用金属面作为接闪带。 | 符合 |

| | | | | |
|---|------|---|---------------------------|----|
| | | 应无绝缘被覆层。 | | |
| | | (13) 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时, 应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 按要求设置 | 符合 |
| | | (14) 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统, 当外电源为 380V 时, 可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地, 在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 采用 TN-S 系统, 设置过电压保护器 | 符合 |
| | | (15) 加油站应设置紧急切断系统, 该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 站房外墙和营业厅设置有紧急停车按钮 | 符合 |
| | | (16) 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关: 1. 在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置; 2. 在控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置。 | 营业厅和站房外安装紧急切断按钮 | 符合 |
| | | (17) 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 可以由手动启动 | 符合 |
| 5 | 消防设施 | (1) 加油站每 2 台加油机设置不少于 2 只 5kg 手提式干粉灭火器或 1 只 5kg 手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台按 2 台计算。 | 每 2 台加油机不少于 2 个 5kg 干粉灭火器 | 符合 |
| | | (2) 地下储罐应设不小于 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时, 应分别设置。 | 罐区设置 1 个 35kg 推车式干粉灭火器 | 符合 |
| | | (3) 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块, 沙子 2m ³ 。三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块, 沙子 2m ³ 。 | 灭火毯、消防沙按要求配置 | 符合 |
| | | (4) 发、配电间应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器, 数量不少于 2 具。 | 配电间设置有 2 具灭火器 | 符合 |
| | | (5) 加油站应制定以下消防安全制度: a) 防火检查、巡查制度; b) 消防安全教育、培训制度; c) 用火、用电安全管理制度; d) 电气设备、电气线路的检查和他理制度; e) 输油、输气线路的检查和理制度; f) 灭火和应急疏散预案演练制度; g) 火灾隐患整改制度; h) 其他必要的消防安全制度。 | 符合, 有相关制度 | 符合 |
| | | (6) 加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时, 其耐火极限可为 0.25h。 | 罩棚为钢结构 | 符合 |
| | | (7) 站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所(设施)。 | 无住宿、餐饮和娱乐场所 | 符合 |
| | | (8) 站内不应设置建筑面积大于 50 m ² 的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。 | 商店内不经营易燃易爆危险品 | 符合 |

| | | | | |
|---|--------|--|---------------------|-----|
| | | <p>(9) 是否按要求进行消防设施、器材管理</p> <p>1.对消防设施、器材应加强日常管理和维护,建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况,严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。</p> <p>2.消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。</p> <p>3.灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰,各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷,存放地点及环境应符合要求,并定期进行检查、维保。</p> <p>4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足,不应存放杂物,沙子应保持干燥不结块,不含树叶、石子等杂质,附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。</p> | 按要求设置灭火器、灭火毯、消防沙等设置 | 符合 |
| | | <p>(10) 加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训,新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。</p> | 定期进行教育培训,有培训记录,见附件 | 符合 |
| 6 | 标识 | (1) 加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识,明确进入加油站的要求和注意事项。 | 加油站进出口有安全警示标识和进站须知 | 符合 |
| | | (2) 加油机上应有油品标识。 | 加油枪设置油品标识。 | 符合 |
| | | (3) 加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机”等安全标识。 | 有相关安全标识 | 符合 |
| | | (4) 站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。 | 有“火灾危险区域”标识 | 符合 |
| | | (5) 油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。 | 卸车区有固定车位停车标识 | 符合 |
| | | (6) 卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。 | 卫生间未设置“严禁烟火”标识 | 不符合 |
| | | (7) 加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。 | 有界限标识 | 符合 |
| | | (8) 加油站应加强对消防安全标识的维护管理,如有损坏、缺失的,应及时更换。 | 有维护保养制度 | 符合 |
| 7 | 企业经营情况 | (1) 企业经营进、销台账的明细、随货同行单(明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量,可溯源)。 | 符合要求 | 符合 |
| | | (2) 企业运输车辆相关资质、信息。 | 经有资质单位运输 | 符合 |
| | | (3) 企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。 | 有台账 | 符合 |
| | | (4) 企业进货发票、售出发票资料等 | 有进货发票、售出发票等资料 | 符合 |
| | | (5) 企业是否存在租赁,租赁单位是否获得相关资质(营业执照、危化品经营许可等相关同等资质) | 不涉及 | 不涉及 |

| | | | |
|--|---|---------|----|
| | (6) 是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
| | (7) 是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
| | (8) 是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为 | 不存在以上行为 | 符合 |

结论：由上表可知，该加油站不符项有：1、站内“一图一牌三清单”老化脱落，2、卫生间未设置“严禁吸烟”标识，其余项符合《加油站安全检查表》相关规定。

5.9 安全分类整治评价

根据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）内危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）编制检查表，对该加油站的安全分类整治情况进行评价，评价结果见下表 5.9-1。

表 5.9-1 危险化学品企业安全分类整治检查表

| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 处理依据 | 检查记录 | 检查结果 |
|------------------------|--|---|---|--------------------------------|------|
| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 | | | | | |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 已建企业已经过有资质设计单位设计 | 符合要求 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合要求 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--------------------------|------|
| | | (试行)》第十一条。 | | | |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求,且无法整改的。 | 《安全生产法》第十七条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第三条。 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 安全距离符合 GB 50156-2021 的要求 | 符合要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第四条。 | 《安全生产许可证条例》第十四条第二款; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | 不涉及 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 | | | | | |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证(试生产期间除外)、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 《危险化学品安全管理条例》第七十七条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条; 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第三十七条。 | 取得危险化学品经营许可证,未超出许可范围 | 符合要求 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的;国内首次使用的化工工艺,未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十九条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及生产工艺过程 | 不涉及 |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能,对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置,涉及毒性气体、液化气体、 | 《安全生产法》第六十二条; 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条; 《化工和危险化学品生 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及重大危险源 | 不涉及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|------|
| | 剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | | | |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | 不涉及 |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙 A 类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 年版）5.2.16。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 配电间、站房未与设有甲、乙 A 类设备的房间布置在同一建筑物内 | 符合要求 |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 加油机等按照国家标准安装使用防爆电气设备 | 符合要求 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道 | 不涉及 |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及液化烃球形储罐 | 不涉及 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃 | 《安全生产法》第六十 | 《安全生产法》 | 不涉及液化 | 不涉 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------|------|
| | 易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 第六十二条。 | 烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体 | 及 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 《安全生产法》第九十六条。 | 不涉及氯乙烯 | 不涉及 |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。 | 主要负责人依法经考核合格取证 | 符合要求 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及危险化工工艺 | 不涉及 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 建立了安全生产责任制 | 符合要求 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全 | 编制了岗位操作规程 | 符合要求 |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|----------|
| | | 法》第四十三条： 《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准 （试行）》第十七条。 | 生产许可证实 施办法》第四十 三条。 | | |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊 作业管理制度不符合国家 标准，实施特殊作业前未办 理审批手续或风险控制措 施未落实，且重大事故隐患 排除前或者排除过程中无 法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十 一条； 《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准 （试行）》第十八条。 | 《安全生产法》 第六十二条。 | 制定了特殊 危险作业管 理制度并有 效执行。 | 符合 要求 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风 险评估范围的精细化工生 产装置未开展评估，且重大 事故隐患排除前或者排除 过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十 二条； 《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准 （试行）》第十九条。 | 《安全生产法》 第六十二条 | 不涉及精细 化工生产装 置 | 不涉 及 |
| 17 | 未按国家标准分区分类储 存危险化学品，超量、超品 种储存危险化学品，相互禁 配物质混放混存，且重大事 故隐患排除前或者排除过 程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十 二条； 《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准 （试行）》第二十条。 | 《安全生产法》 第六十二条； 《危险化学品 安全管理条例》 第八十条第五 款。 | 现场勘察未 发现超量、 超品种储存 危险化学 品，相互禁 配物质混放 混存 | 符合 要求 |
| 三、限期改正类 | | | | | |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建 设项目未按要求组织开展 危险与可操作性分析 （HAZOP）。 | 《安全生产法》第三十 八条； 《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》3.2.3。 | 《安全生产法》 第九十九条。 | 涉及重点监 管危险化学 品汽油，但 加油站不涉 及生产工艺 过程 | 符合 要求 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准 配备温度、压力、液位、流 量、组分等信息的不间断采 集和监测系统以及可燃气 体和有毒有害气体泄漏检 测报警装置，并具备信息远 传、连续记录、事故预警、 信息储存（不少于 30 天） 等功能。 | 《危险化学品重大危险 源监督管理暂行规定》 第十三条第一项。 | 《危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定》第三十二 条第三项。 | 不涉及重大 危险源 | 不涉 及 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、 重氮化、过氧化工艺的精细 化工生产装置未完成有关 产品生产工艺全流程的反 | 《安全生产法》第六十 二条； 《化工和危险化学品生 产经营单位重大生产安 | 《安全生产法》 第六十二条。 | 不涉 及 硝 化、氯化、 氟化、重氮 化、过氧化 | 不涉 及 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------------------------|------|
| | 应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | | 工艺 | |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2.设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 《安全生产法》第九十九条。 | 不涉及生产装置 | 不涉及 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 《安全生产法》第九十九条。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺 | 不涉及 |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及控制室或机柜间 | 不涉及 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生 | 《安全生产法》第六十二条。 | 按照标准设置了油气泄漏检测报警系统，信号远传至站房内 | 符合要求 |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|---------------------------------|------|
| | | 产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | | | |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 架空电力线路未穿越加油站 | 符合要求 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。 | 《安全生产法》第六十二条。 | 不涉及化工生产装置 | 不涉及 |
| 10 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 《安全生产法》第九十九条。 | 建立了安全风险研判与承诺公告制度，每天作出安全承诺并向社会公告 | 符合要求 |
| 11 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 《危险化学品安全管理条例》第七十八条。 | 不涉及生产工艺过程 | 不涉及 |
| 12 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 《安全生产法》第九十九条。 | 设有变更管理制度和安全风险评估管理制度 | 符合要求 |
| 13 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第七款。 | 配备相关应急救援物资 | 符合要求 |

5.10 商务领域安全生产重大隐患排查事项清单

根据《商务部办公厅关于印发《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》的通知》（商建办便[2023]1400号）的要求编制如下商务领域安全生产重大隐患排查事项清单检查表 5.10-1。

表 5.10-1 商务领域安全生产重大隐患排查事项清单检查表

| 序号 | 项目和内容 | 检查情况记录 | 检查结果 |
|----|---|--|------|
| 1 | 1. 未建立安全生产、消防安全责任制度；未建立应急预案；未建立消防巡查记录。 | 已建立安全生产、消防安全责任制度；已建立应急预案；已建立消防巡查记录。 | 符合 |
| 2 | 2. 未组织安全生产应急预案演练；未对从业人员进行安全培训、教育。 | 已组织安全生产应急预案演练；已对从业人员进行安全培训、教育 | 符合 |
| 3 | 3. 成品油零售企业未对散装汽、柴油销售规范管理，未落实实名制登记要求。 | 已对散装汽、柴油销售规范管理；已落实实名制登记要求 | 符合 |
| 4 | 4. 成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标识，未为从业人员配备个人防护用品。 | 加油机已设置防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标识；已为从业人员配备个人防护用品 | 符合 |

评价结论：根据上表所述，该加油站未发现重大隐患。

6 安全对策措施建议

6.1 现场检查问题及整改情况

在该加油站的安全现状评价中，通过现场检查和查阅有关资料，发现该加油站的安全设施和措施存在的问题，并提出相应的改进措施。具体内容，见表 6.1-1。

表 6.1-1 主要问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 整改建议 | 整改情况 |
|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 站内“一图一牌三清单”老化脱落 | 更新“一图一牌三清单” | 已整改，见整改回复附件 |
| 2 | 卫生间未设置“严禁吸烟”标识 | 卫生间墙面设置“严禁吸烟”标识 | |

6.2 安全对策措施建议

- 1、加强对加油车辆的管理，车辆不能随意从出口进入或由进口出去。
- 2、应做好钢结构杆件除锈，涂刷防锈漆，清理屋面积灰、疏通排水管等维修保养工作。
- 3、加油站制定了事故应急救援预案，需根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第 88 号令，应急管理部令第 2 号修正）要求进行修改完善；并按预案中的要求组织员工学习，定期进行演练。
- 4、加油站应在油罐区、加油区和卸油口等处增设醒目的安全警示标志和风险告知牌。
- 5、建议进一步建立健全安全经营管理制度，加强人员的安全培训和安技能教育。完善安全检测、控制设施，进一步提高本质安全度，达到安全经营的目的。

6、应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

7、应根据《生产安全事故应急演练评估规范》、《生产安全事故应急演练基本规范》继续完善应急演练和记录。

8、加强对配电房及相关变配电设施的安全管理，确保供变配电设备的安全有效稳定的运行。

9、加强对加油区现场的管理，防止外来加油及其他人员对加油站造成安全隐患或重大影响。

10、应根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，继续完善安全生产管理制度。

7 评价结论

- 1、该加油站为成品油零售企业，属二级加油站；
- 2、依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该加油站加油区、油罐区的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。
- 3、该加油站危险度评价，油罐区为低度危险。加油站设置了液位监控仪、泄漏检测仪等安全设施，加油、卸油作业采用密闭操作等措施，危险性可控制在可接受范围内。
- 4、由作业条件危险性评价法的评价结果可以看出，该加油站在油罐区和卸油作业和加油区作业中存在一般危险。
- 5、该加油站不存在重大生产安全事故隐患。
- 6、该加油站平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。
- 7、该加油站安全生产管理制度齐全，执行情况良好，可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。

综合所述：中国石化销售股份有限公司江西宜春万载城南加油站达到安全生产经营的标准，符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）的安全要求。

勘查现场照片





附件

1. 整改回复
2. 营业执照
3. 成品油零售经营批准证书
4. 危险化学品经营许可证
5. 土地证
6. 消防安全检查意见书
7. 应急预案备案登记表
8. 安全教育培训记录、应急演练记录
9. 安全生产管理制度、操作规程
10. 成立安全管理小组的通知
11. 主要负责人和安全管理人員考核合格证
12. 工伤保险缴纳凭证
13. 近三年安全投入清单
14. 防雷装置质量检测检验报告
15. 总平面布置图